



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

**SCHEDE DI ANALISI E SOLUZIONI PROGETTUALI
EDIFICI ED AREE ESTERNE**

GIUGNO 2026

INDICE

E01 - Municipio	pg. 3
E02 - Biblioteca	pg. 5
E03.1 - Casa della salute Montalcini	pg. 7
E03.2 - Ex scuola elementare - piano I	pg. 9
E03.3 - Palestra - Via Carlo Alberto dalla Chiesa	pg. 11
E03.4 - Laboratorio medico	pg. 13
E04 - Centro natatorio	pg. 15
E05 - Scuola secondaria di I grado Giovanni XXIII	pg. 17
E06.1 - Istituto comprensivo statale - Scuola primaria Primo Levi	pg. 19
E06.2 - Istituto comprensivo statale - Palestra Pasolini	pg. 21
E06.3 - Scuola infanzia	pg. 23
E06.4 - Asilo nido	pg. 25
E07 - Cimitero di Landriano	pg. 27
E08 - Polizia	pg. 29
E09.1 - Ex Caserma	pg. 31
E09.2 - Protezione civile	pg. 33
E09.3 - Auser	pg. 35
E10 - Croce bianca	pg. 37
E11 - Centro polivalente di Pairana	pg. 39
E12.1 - Centro sportivo	pg. 41
E12.2 - Palestra	pg. 43
E13 - Avis	pg. 45
E14 - Cimitero di Pairana	pg. 47
AV01 - Parco Rimembranze	pg. 49
AV02 - Piazza Guido Rossa	pg. 51
AV03 - Parco piazza 8 marzo	pg. 53
AV04 - Parco Rodari	pg. 55
AV05 - Parco Borsellino	pg. 57
AV06 - Parco Martin Luther King	pg. 59
AV07 - Piazza Allende	pg. 61

MUNICIPIO

Indirizzo **Piazza Garibaldi, 14**Codice identificativo **E01**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

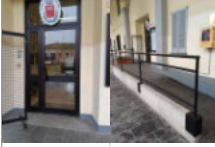
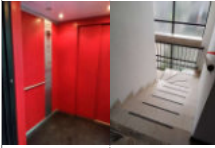
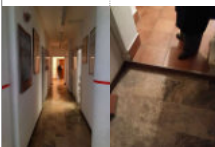
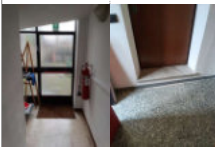
Per raggiungere l'edificio del municipio sono presenti vari dislivelli. È presente un parcheggio riservato alle persone con disabilità, ma risulta troppo distante; un secondo parcheggio, situato nella corte interna, è poco visibile e privo di segnaletica verticale. Sono assenti inoltre le strisce pedonali per attraversare la strada in sicurezza.

Al piano terra è presente un bagno per persone con disabilità, ma mancano alcuni accessori, come i maniglioni, e il lavabo risulta troppo alto. Ai piani superiori sono assenti servizi igienici accessibili alle persone con disabilità motoria. Manca inoltre uno spazio calmo interno e, lungo i percorsi orizzontali, si rilevano dislivelli nella pavimentazione.

Per raggiungere la Pro Loco manca una rampa che consenta di superare un dislivello di 42 cm; inoltre è assente un bagno accessibile alle persone con disabilità.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	3
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza impianto acustico di arrivo ai piani	SI9.B	motoria	4
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	3
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Presenza sanitari non conformi: lavabo	SI25.B	cognitiva	3
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
SICUREZZA		Assenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	2
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	cognitiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,38

BIBLIOTECA COMUNALE

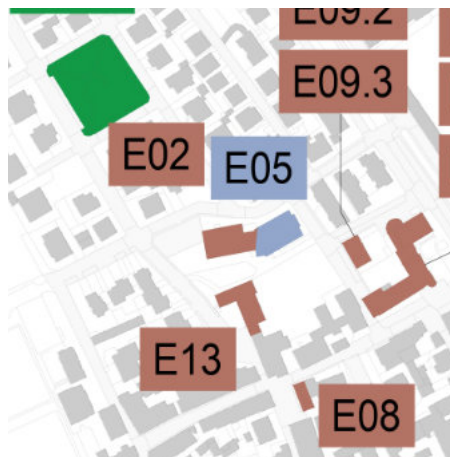
Indirizzo Via Giuseppe Verdi, 8

Codice identificativo E02

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

La biblioteca e la palestra si trovano al piano seminterrato dell'edificio della scuola media. Sono assenti i percorsi tattilo-plantari per le persone con disabilità visive e manca la segnaletica informativa esterna dedicata alle persone con disabilità cognitive. All'ingresso è presente una soglia troppo alta, che ostacola l'accessibilità.

Il bagno della biblioteca e della palestra è condiviso, ma non è presente un servizio igienico conforme alle esigenze delle persone con disabilità. Anche gli spogliatoi risultano non adeguati, in quanto le docce hanno un gradino e sono prive degli accessori necessari per l'utilizzo da parte di persone con disabilità.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

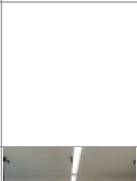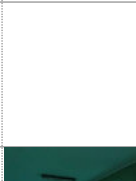ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24	cognitiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G	cognitiva	2
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
			Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	cognitiva	2
			Presenza di zerbino non incassato	SI02		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

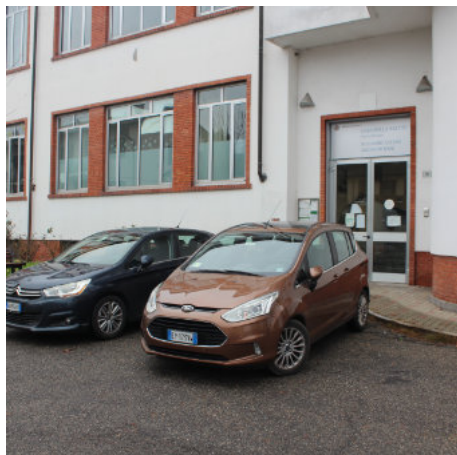
2,25

CASA DELLA SALUTE MONTALCINI


Indirizzo **Piazza Guglielmo Marconi, 19**

Codice identificativo **E03.1**

FOTO



INQUADRAMENTO

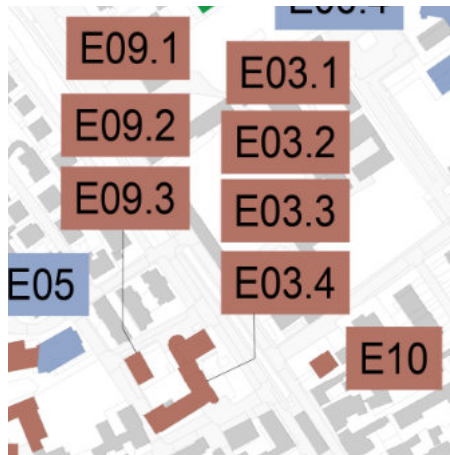

DESCRIZIONE

La Casa della Salute “Rita Levi Montalcini” è accessibile da Piazza Guglielmo Marconi. Sono assenti le strisce pedonali che consentono l’attraversamento della strada in sicurezza.

L’accesso all’edificio è possibile tramite un ingresso con scala dotata di montascale oppure attraverso una rampa esterna, nella quale si rileva la mancanza del secondo corrimano. All’interno non sono presenti percorsi tattilo-plantari per persone non vedenti ed è assente una segnaletica informativa adeguata che consenta l’orientamento.

Sono presenti servizi igienici conformi all’utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle, ma risultano mancanti alcuni accessori. Inoltre, è assente uno spazio calmo interno.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	uditiva	4
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
			Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
SERVIZI IGENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,55

EX SCUOLA ELEMENTARE – I PIANO

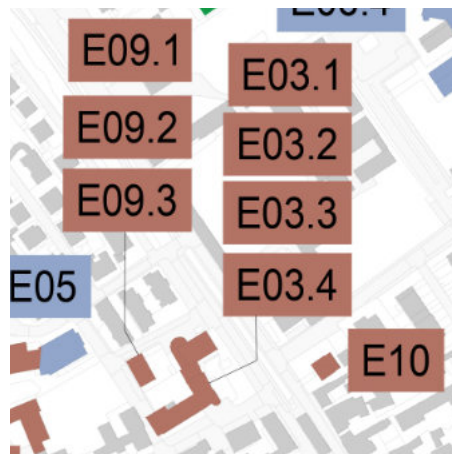
Indirizzo **Piazza Guglielmo
Marconi, 19**

Codice identificativo **E03.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE


Sono assenti le strisce pedonali che consentono l'attraversamento della strada in sicurezza.

L'accesso all'edificio è possibile tramite un ingresso con scala, ma manca un percorso adeguato che consenta l'arrivo e l'accesso alle persone in sedia a rotelle. Per raggiungere il primo piano dell'edificio è assente un ascensore; inoltre non sono presenti percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visive.

Si rileva inoltre l'assenza di un bagno conforme alle esigenze delle persone con disabilità e la mancanza di uno spazio calmo all'interno dell'edificio.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

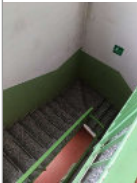ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	uditiva	4
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	1
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
		Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,33**

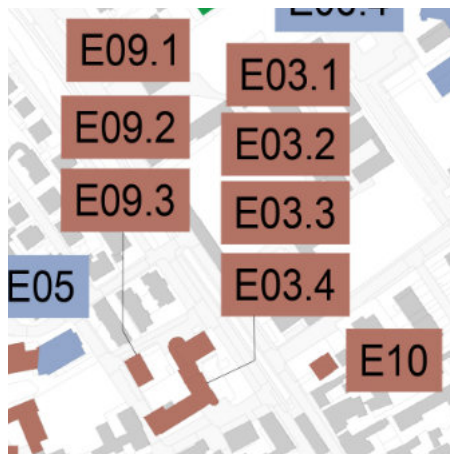
PALESTRA – VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Indirizzo **Via Carlo Alberto dalla Chiesa**Codice identificativo **E03.3**

FOTO



INQUADRAMENTO






DESCRIZIONE

L'edificio è raggiungibile da Via Carlo Alberto dalla Chiesa, dove è presente un parcheggio riservato alle persone con disabilità. Per raggiungere l'ingresso principale sono presenti cinque gradini.

L'accesso per le persone in sedia a rotelle è invece possibile da Via San Quirico, dove è presente una rampa. Tuttavia, lungo il percorso pedonale proveniente da Via Carlo Alberto dalla Chiesa risultano assenti adeguati dispositivi di protezione e sicurezza. Sono assenti servizi igienici conformi alle esigenze delle persone con disabilità.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

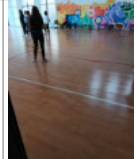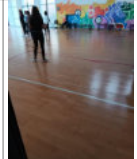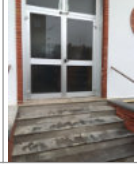ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	3
		Presenza di zerbino non incassato	SI02		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,25

LABORATORIO MEDICO SAN GIORGIO

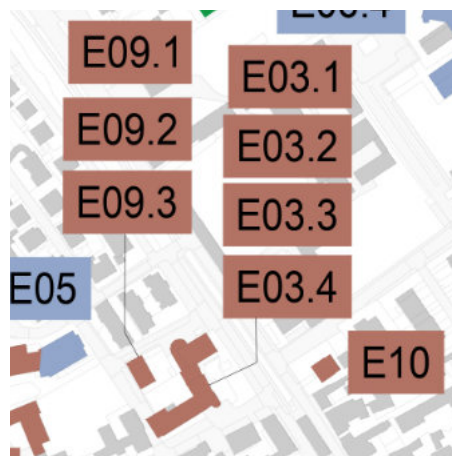
Indirizzo **Piazza Guglielmo
Marconi, 18**

Codice identificativo **E03.4**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Si rileva l'assenza di parcheggi riservati alle persone con disabilità. Sono inoltre assenti le strisce pedonali per l'attraversamento sicuro della strada.

All'ingresso è presente un montascale, ma mancano i percorsi tattilo pedonali per persone non vedenti. Al piano è presente un bagno conforme, ma risultano assenti alcuni accessori.

La scala di emergenza presenta un dislivello e non è presente una rampa di uscita per persone su sedia a rotelle.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Fornitura e posa segnalatore radio per non vedenti e/o ipovedenti	SI24		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
					cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Presenza di dislivello risolubile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,10

CENTRO NATATORIO

Indirizzo **Via Carlo Azeglio
Ciampi, 7**

Codice identificativo **E04**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE



Per raggiungere la piscina sono presenti parcheggi conformi, ma è assente un attraversamento pedonale con relativa segnaletica verticale.

All'interno dell'edificio non sono presenti percorsi tattilo plantari e segnaletica informativa, nei bagni e nelle docce degli spogliatoi, risultano assenti alcuni accessori.

All'uscita di emergenza del primo piano manca inoltre lo spazio calmo sulla scala esterna di emergenza.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

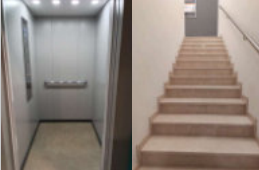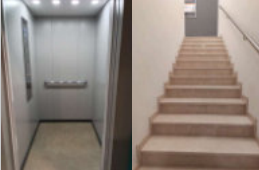ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	3
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C	motoria	3
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
			Presenza sanitari non conformi: wc	SI25.A		
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,42**

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIOVANNI XXIII

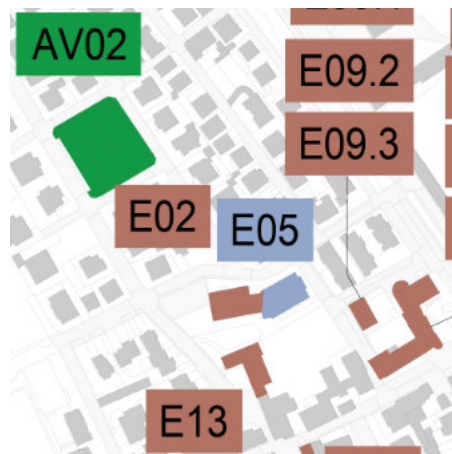
Indirizzo **Via Brambilla, 7**

Codice identificativo **E05**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

La scuola è raggiungibile da Via Brambilla e da Via Salvo D'Acquisto, ma l'accesso per le persone con disabilità motorie avviene dalla piazza, raggiungibile tramite il cancello di Via Salvo D'Acquisto.

L'ascensore che conduce al piano terra e si apre all'esterno dell'edificio presenta una soglia troppo alta. Nelle scale interne è assente il secondo corrimano.

Sono inoltre assenti percorsi tattilo-plantari e, nei bagni per persone con disabilità, mancano alcuni accessori.

Sulla scala di emergenza manca lo spazio calmo.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
		Mancanza parapetto rampa, scala o simili	SI19		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Presenza di dislivello risolvibile con rampa/ rampa con pendenza eccessiva	SI14		
		Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza specchio	SI9.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo varicabile	SI06.C	cognitiva	2
		Bottoniera ascensore e/o dotazione non conforme: Assenza impianto acustico di arrivo ai piani	SI9.B		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
SICUREZZA		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D	motoria	1
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	uditiva	4
		Mancanza di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	cognitiva	3

Livello di accessibilità 2,08
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – SCUOLA PRIMARIA PRIMO LEVI

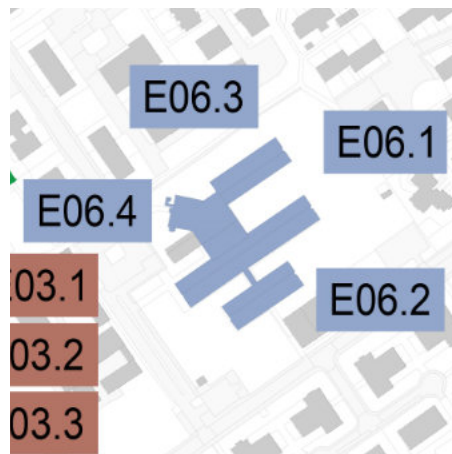
Indirizzo Via Bertolt Brecht, 1

Codice identificativo E06.1

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

La scuola primaria condivide l'edificio con la scuola dell'infanzia e l'asilo nido.

È presente un solo parcheggio riservato, che non rispetta le dimensioni conformi. L'ingresso dell'edificio presenta inoltre una soglia.

Nei collegamenti orizzontali manca la segnalazione informativa e non è presente un bagno per alunni con disabilità.

Le uscite di sicurezza presentano una soglia che non consente l'uscita alle persone su sedia a rotelle.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	uditiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	0
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	0
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	0
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,25**

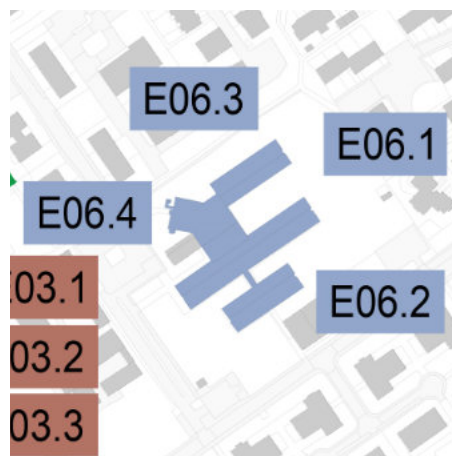
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – PALESTRA PASOLINI

Indirizzo **Via Bertolt Brecht, 1**Codice identificativo **E06.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Nella piazza antistante sono presenti troppo pochi parcheggi riservati alle persone con disabilità.

L'ingresso alla palestra avviene tramite il cancello condiviso con la scuola. Nei collegamenti orizzontali non sono presenti percorsi tattilo-plantari né segnalazioni informative.

Negli spogliatoi, le docce presentano un gradino e mancano bagni conformi.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	uditiva	2
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza di zerbino non incassato	SI02	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	0
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	0
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	0
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
				cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
				cognitiva	2

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,94**

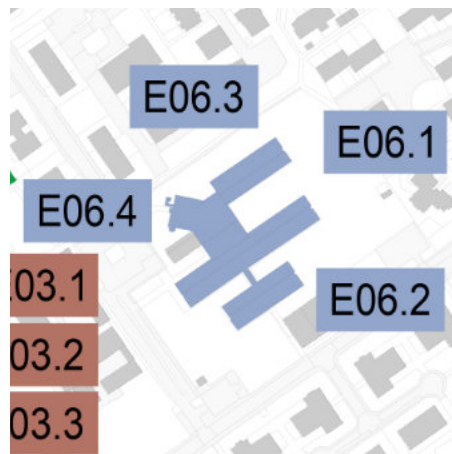
SCUOLA INFANZIA

Indirizzo **Via Bertolt Brecht, 1**Codice identificativo **E06.3**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE



È assente il parcheggio riservato alle persone con disabilità, così come le strisce pedonali che consentono un accesso in sicurezza.

Manca un bagno per persone con disabilità e, in quello presente, risultano assenti alcuni accessori.

Sono inoltre assenti i percorsi tattilo-plantari.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

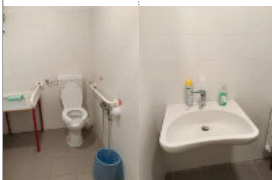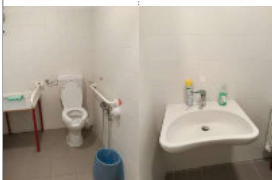ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAME NTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	uditiva	4
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	visiva	1
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Presenza di zerbino non incassato	SP11	uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) 2,05

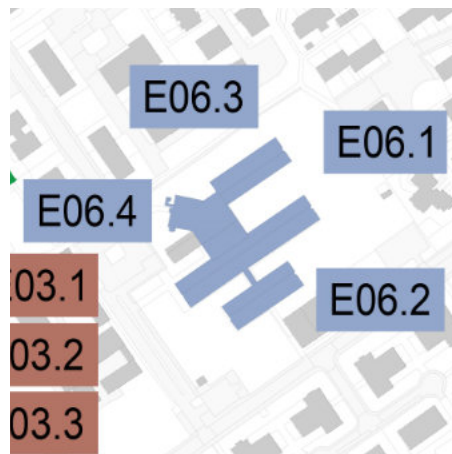
ASILO NIDO

Indirizzo **Via Resistenza, 13**Codice identificativo **E06.4**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

È assente il parcheggio riservato alle persone con disabilità, così come le strisce pedonali che consentono un accesso in sicurezza.


Al piano terra è presente un bagno conforme, ma mancante di alcuni accessori; al primo piano, raggiungibile tramite una scala dotata di montascale, manca invece un bagno per persone con disabilità.

Sulla scala esterna di emergenza manca lo spazio calmo.

Sono inoltre assenti i percorsi tattilo-plantari.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

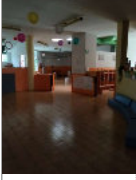ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza/altezza non conforme - citofono	SI01		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Presenza di zerbino non incassato	SI02		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
			Assenza accessori: specchio	SI26.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Manca di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18	cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,25**

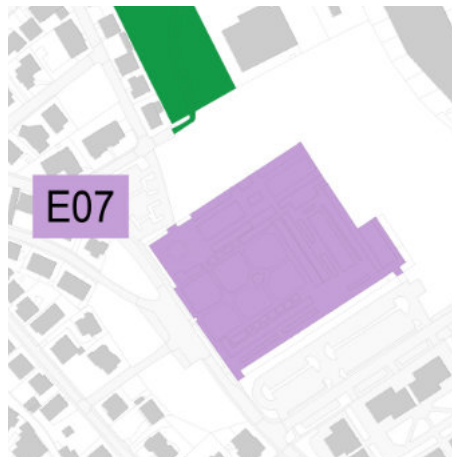
CIMITERO DI LANDRIANO

Indirizzo **Via Milano**Codice identificativo **E07**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Il parcheggio non presenta dimensioni conformi.


Sono assenti percorsi tattilo-plantari e una mappa tattile che consenta l'orientamento alle persone non vedenti.

Per raggiungere gli oculi sono presenti i dislivelli che non consentono l'accesso alle persone su sedia a rotelle.

Il bagno non è conforme.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

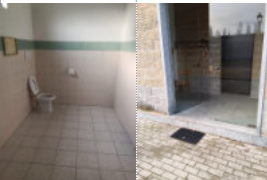ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	3
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	uditiva	4
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	2
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	1
			Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
SICUREZZA					motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,75**

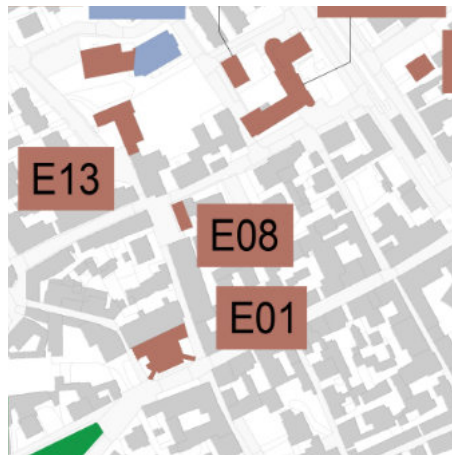
POLIZIA

Indirizzo **Via Rocca, 14**Codice identificativo **E08**

FOTO



INQUADRAMENTO





DESCRIZIONE

Lo sportello presenta un'altezza troppo elevata per le persone su sedia a rotelle.

Non sono presenti percorsi tattilo-plantari. È presente un bagno conforme, ma risultano assenti alcuni accessori e l'allarme visivo

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

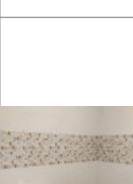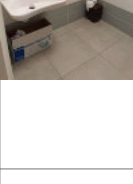ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	uditiva	4
				cognitiva	3
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non oggetto di analisi		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Non oggetto di analisi		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	2
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	visiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	4
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
SICUREZZA		Nulla da segnalare		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,13**

EX CASERMA

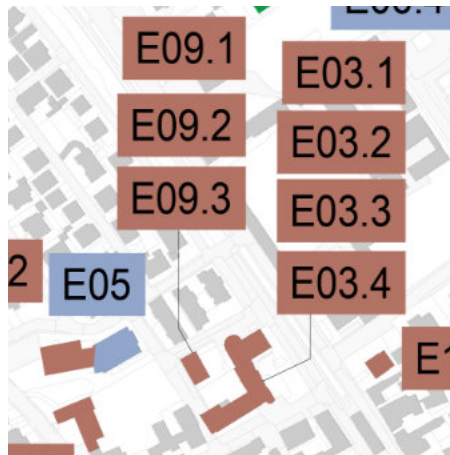
Indirizzo Via D'Acquisto, 4

Codice identificativo E09.1

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Edificio condiviso tra ex caserma, asuser e protezione civile. E' presente un parcheggio riservato ma non conforme.

L'ingresso rialzato dell'ex caserma presenta un servoscala. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme. E' assente ascensore per accedere al piano superiore.

Il bagno accessibile interno alla struttura è assente. E' assente lo spazio calmo al piano superiore. Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
			Presenza di zerbino non incassato	SI02		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	3
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
			Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA			Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

1,92

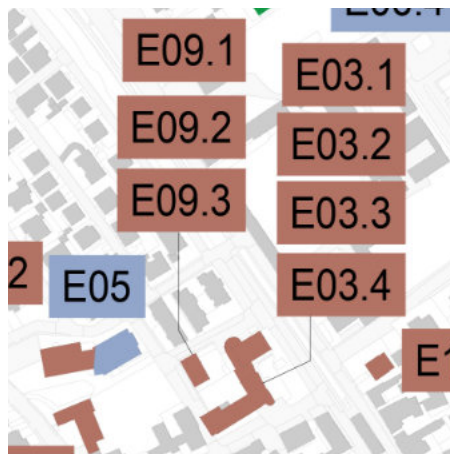
PROTEZIONE CIVILE

Indirizzo **Via D'Acquisto, 4**Codice identificativo **E09.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE





Edificio condiviso tra ex caserma, asuser e protezione civile. E' presente un parcheggio riservato conforme.

L'ingresso rialzato della protezione civile presenta una rampa di pendenza non conforme. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme. E' assente ascensore per accedere al piano superiore.

Il bagno accessibile interno alla struttura è assente. E' assente lo spazio calmo al piano superiore. Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

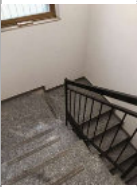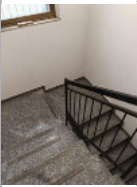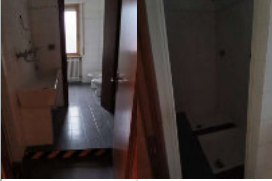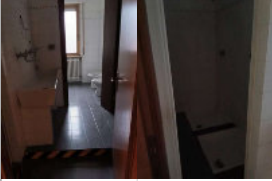ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	cognitiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	2
			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,00**

AUSER

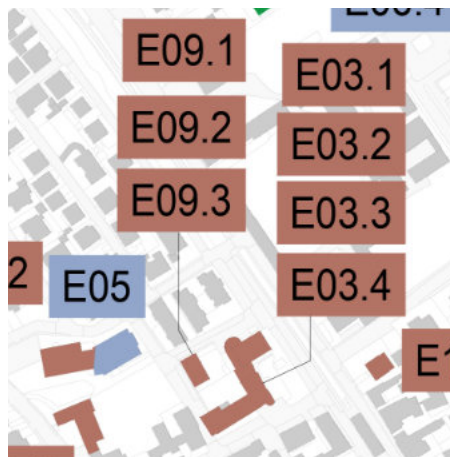
Indirizzo Via D'Acquisto, 4

Codice identificativo E09.3

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE





Edificio condiviso tra ex caserma, auser e protezione civile. E' presente un parcheggio riservato conforme.

L'ingresso rialzato dell'auser presenta una rampa di pendenza non conforme. All'interno della struttura i percorsi sono di larghezza adeguata e con pavimentazione conforme. E' assente ascensore per accedere al piano superiore.

Il bagno accessibile interno alla struttura è assente. E' assente lo spazio calmo al piano superiore. Nella struttura non sono infine presenti dispositivi per il superamento di disabilità sensoriali.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

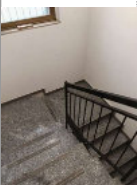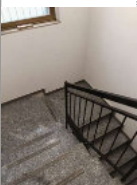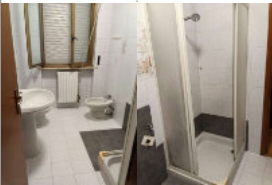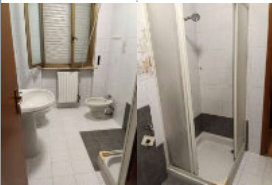ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
			Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
SICUREZZA			Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
SICUREZZA			Mancanza di spazio calmo al piano.	SI17	uditiva	1
					cognitiva	3

Livello di accessibilità **2,04**
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

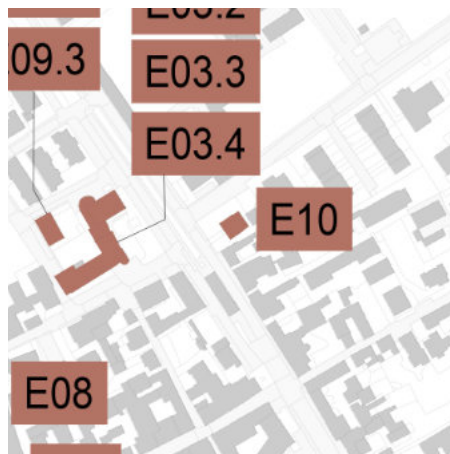
CROCE BIANCA

Indirizzo **Via Milano, 74**Codice identificativo **E10**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE



Per raggiungere l'edificio mancano le strisce pedonali e sono presenti dislivelli che ostacolano la mobilità. Anche la larghezza del marciapiede non è conforme.

Per accedere all'edificio sono presenti scale esterne prive di percorsi tattilo-plantari e di parapetto. Per l'accesso delle persone su sedia a rotelle è presente una rampa, ma alcune sconnessioni nella pavimentazione esterna ostacolano la mobilità.

Manca l'ascensore e al primo piano non è presente un bagno per persone con disabilità. Inoltre, non sono presenti lo spazio calmo e l'allarme visivo in caso di emergenza.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

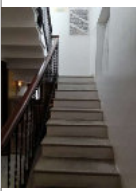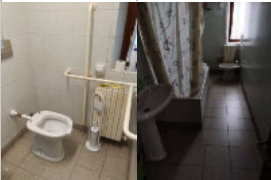ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
		Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07		
		Manca parapetto rampa, scala o simili	SI19	uditiva	4
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08	motoria	1
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Assenza di mappa tattile.	SI05	cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	uditiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
		Presenza di serramento pieno con caratteristiche non conformi	SI21		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
SICUREZZA		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Manca di spazio calmo al piano.	SI17	uditiva	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,17

CENTRO POLIVALENTE_PAIRANA

Indirizzo **Piazza Marchesona,
20**

Codice identificativo **E11**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE


Nello spazio esterno mancano giochi inclusivi e la pavimentazione risulta non conforme.

Negli spazi interni mancano i percorsi tattilo-plantari e le targhette informative.

Al bagno per persone con disabilità che manca di alcuni accessori si accede dall'esterno tramite una soglia troppo alta. Inoltre, manca un bagno conforme nella farmacia e in tutta la struttura non è presente un allarme visivo in caso di emergenza.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

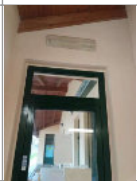ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Presenza di zerbino non incassato	SI02	uditiva	4
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	cognitiva	3
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21		
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
			Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	uditiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
			Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13		
			Assenza accessori: maniglioni	SI26.C		
			Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
			Assenza accessori: campanello di allarme in caso di malore	SI26.J		
SICUREZZA			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	uditiva	1
					cognitiva	3

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,10**

CENTRO SPORTIVO

Indirizzo **Via Nenni, 1**Codice identificativo **E12.1**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

È presente un parcheggio riservato alle persone con disabilità, ma con dimensioni non conformi. Sono inoltre assenti le strisce pedonali per l'attraversamento della strada in sicurezza.

È assente un percorso a raso accessibile alle persone con disabilità per collegare gli spogliatoi alle tribune e manca uno spazio protetto dagli agenti atmosferici per assistere agli eventi sportivi.

Negli spogliatoi, le docce presentano un gradino e i bagni non sono conformi. Le uscite di sicurezza presentano inoltre dislivelli.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	2
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Presenza di zerbino non incassato	SP11	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	0
		Non presenti.			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	visiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza spazio attesa o spazio per assistere ad eventi sportivi, protetto dagli agenti atmosferici.	SP23	uditiva	4
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
				cognitiva	2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G	cognitiva	3
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
SICUREZZA		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	uditiva	4
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15		

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,90**

PALESTRA

Indirizzo **Via Nenni, 1**Codice identificativo **E12.2**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Il parcheggio presenta dimensioni non conformi. Inoltre, mancano i percorsi tattilo-plantari per le persone non vedenti.

Lo sportello della palestra risulta troppo alto e il serramento vetrato presenta caratteristiche non conformi. Per raggiungere il primo piano mancano l'ascensore e il secondo corrimano.


All'esterno manca un percorso a raso accessibile alle persone con disabilità e non è presente un gioco inclusivo.

Nel bagno dedicato alle persone con disabilità mancano alcuni accessori e, negli spogliatoi, le docce presentano gradini. Al primo piano manca inoltre un bagno dedicato.

Sono assenti lo spazio calmo sulle scale esterne e l'uscita di sicurezza presenta un gradino di 25 cm.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

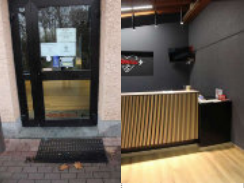ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	uditiva	3
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
		Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	uditiva	4
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
		Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	cognitiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Presenza di serramento vetrato con caratteristiche non conformi	SI22		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Assenza di zerbino non incassato	SI02	motoria	1
		Assenza ascensore/dimensioni non adeguate	SI08		
		Assenza di corrimano ai lati della scala/rampa.	SI16	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C	cognitiva	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	3
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B		
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	cognitiva	1
		Carenza di gioco inclusivo.	SP21		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	1
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	2
		Presenza sanitari non conformi: doccia	SI25.C		
		Assenza accessori: sedile doccia	SI26.G		
		Assenza accessori: corrimano doccia	SI26.F		
		Assenza accessori: specchio	SI26.A		
SICUREZZA		Assenza accessori: maniglioni	SI26.C	motoria	1
		Assenza accessori: asciugamani automatico	SI26.D		
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	visiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	uditiva	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI27	cognitiva	3
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Pericolo valicabile	SI06.C		
		Manca di spazio calmo su scala esterna di emergenza.	SI18		

AVIS

Indirizzo **Via Giuseppe Verdi, 6**

Codice identificativo **E13**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Sono assenti le strisce pedonali che consentono l'attraversamento in sicurezza.





Lo sportello di accoglienza presenta un'altezza troppo elevata e il serramento vetrato ha caratteristiche non conformi.

È presente un bagno conforme, ma con assenza di alcuni accessori; inoltre, mancano i percorsi tattilo-plantari per le persone non vedenti.

È assente l'allarme visivo in caso di emergenza.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

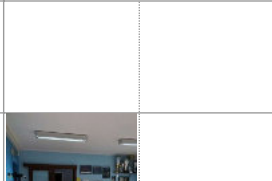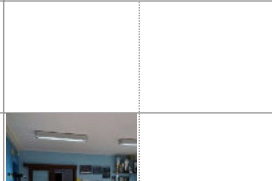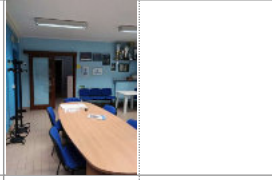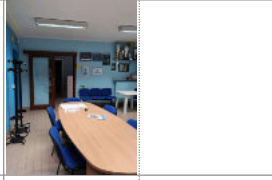ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	3
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	2
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
ACCESSO EDIFICIO			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Presenza di zerbino non incassato	SI02	visiva	1
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A		
			Presenza sportello di accoglienza con altezza non accessibile.	SI03	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	uditiva	4
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	3
			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	visiva	2
			Assenza accessori: specchio	SI26.A	uditiva	1
			Assenza di mappa tattile.	SI05		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Attenzione servizio	SI06.B		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni: Direzione rettilinea	SI06.A	cognitiva	3
SICUREZZA			Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27	motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,70**

CIMITERO PAIRANA

Indirizzo **Via Cimitero, 3**Codice identificativo **E14**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Il parcheggio riservato alle persone con disabilità è assente e mancano i percorsi tattilo-plantari per l'orientamento delle persone non vedenti.

È presente una fontanella non accessibile e, per raggiungere il bagno, manca un percorso accessibile ed è presente una piccola soglia.

Il bagno non è conforme.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	1
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
		Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A	uditiva	2
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	2
ACCESSO EDIFICIO		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
		Assenza di mappa tattile.	SI05	uditiva	4
				cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	motoria	1
		Presenza di dislivello risolubile con rampa o rampa non conforme (in lamiera)	SP15	visiva	2
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	uditiva	4
				cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Targhette delle porte con braille	SI07.B	motoria	1
		Assenza di segnalazione informativa all'interno dell'edificio: Cartello bifacciale	SI07.A	visiva	2
		Assenza allarme visivo in caso di emergenza (bagni o/e intera struttura)	SI27		
		Assenza integrale di servizio igienico accessibile e conforme.	SI23		
		Presenza di gradino max 5 cm su soglia.	SI13	uditiva	1
		Assenza di mappa tattile.	SI05		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	cognitiva	2
SICUREZZA		Nulla da segnalare.		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,60**

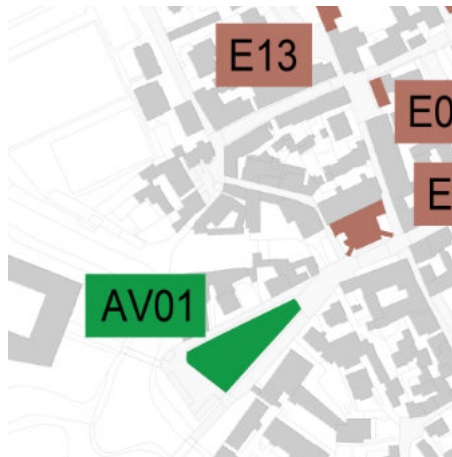
PARCO RIMEMBRANZE

Indirizzo **Via Rimembranze, 25**Codice identificativo **AV01**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco giochi recintato con parcheggio conforme in prossimità. All'interno sono presenti giochi e aree di sosta e panchine all'interno delle aree verdi senza pavimentazione accessibile. E' presente fontanella non accessibile.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento,	SP09	cognitiva	3
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
					cognitiva	4
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,38**

PIAZZA GUIDO ROSSA

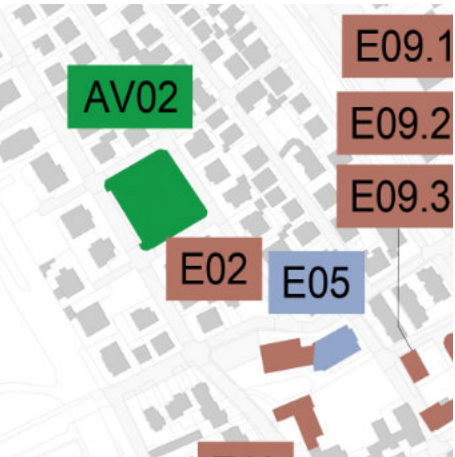
Indirizzo **Via Kennedy**

Codice identificativo **AV02**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area verde senza parcheggio conforme in prossimità. All'interno sono presenti sedute e un percorso pavimentato con sconnessioni.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05,A	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10,B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10,C	uditiva	3
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10,B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10,A	uditiva	3
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	motoria	1
					visiva	2
					uditiva	3
					cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **1,56**

PARCO PIAZZA 8 MARZO

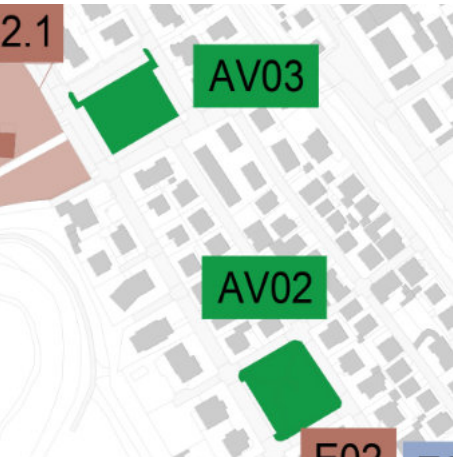
Indirizzo **Piazza 8 Marzo 1-2**

Codice identificativo **AV03**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Area verde non recintata con parcheggio conforme in prossimità. All'interno sono presenti panchine all'interno delle aree verdi senza pavimentazione accessibile.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	motoria	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
				cognitiva	3
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA		Nulla da segnalare.		motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **3,06**

PARCO RODARI

Indirizzo Via D. Ricotti, 1

Codice identificativo AV04

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco giochi recintato con parcheggio non conforme in prossimità. All'interno sono presenti panchine all'interno delle aree verdi senza pavimentazione accessibile.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE	DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'		Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	motoria	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
		Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO AREA		Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
		Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	visiva	2
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	uditiva	4
		Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
		Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	visiva	2
				uditiva	4
				cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		Non presenti.		motoria	0
				visiva	0
				uditiva	0
				cognitiva	0
SICUREZZA				motoria	4
				visiva	4
				uditiva	4
				cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

3,00

PARCO BORSELLINO

Indirizzo **Via Paolo Borsellino –
Via Cerca**

Codice identificativo **AV05**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Parco giochi recintato senza parcheggio conforme. Si accede da Via Cerca oppure da Via Paolo Borsellino a piedi. Sono assenti alcuni attraversi pedonali segnalati dalle strisce zebra che consentono attraversamento in sicurezza. All'interno sono presenti giochi e palestra all'aperto ma manca la pavimentazione che li collega al percorso principale. E' assente gioco inclusivo ed è presente fontanella non accessibile.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05,A	motoria	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13		
			Percorso a raso accessibile ma con sconnessioni e deformazioni della pavimentazione che ostacolano la mobilità.	SP02	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10,C		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10,B	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10,A		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	2
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10,B	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10,A	uditiva	4
					cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
			Carenza di gioco inclusivo.	SP21	visiva	1
			Presenza di fontanella pubblica non accessibile.	SP20	uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,81

PARCO MARTIN LUTHER KING

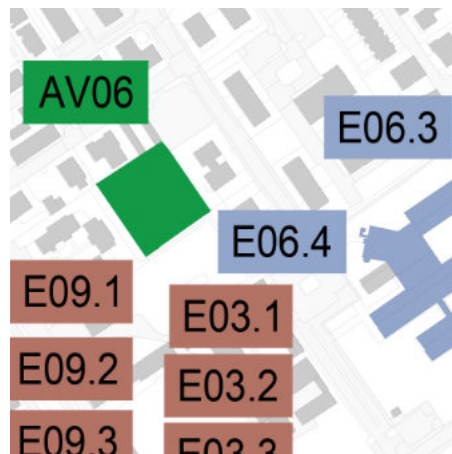
Indirizzo **Via Resistenza – Via
Giovanni XXIII**

Codice identificativo **AV06**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Il parco giochi è accessibile da Via Giovanni XXIII, Via Resistenza e Via Milano. Si tratta di un'area non recintata, con alcuni parcheggi nelle vicinanze non conformi ai requisiti di accessibilità.

All'interno sono presenti panchine collocate nelle aree verdi, ma prive di collegamenti tramite percorsi o pavimentazioni accessibili.

È presente un gioco inclusivo; manca una pavimentazione idonea che ne consenta l'accesso alle persone in sedia a rotelle e che possa agevolare l'orientamento delle persone con disabilità visiva.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: con dimensione non conformi.	SP05.C	motoria	1
			Presenza di parcheggio per persone con disabilità: assenza segnaletica verticale.	SP05.B	visiva	1
			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05.A		
			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	uditiva	3
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10.C		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B		
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04	cognitiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09		
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10.B	visiva	1
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10.A	uditiva	4
					cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
					visiva	2
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA					motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata) **2,75**

PIAZZA ALLENDE

Indirizzo **Piazza S. Allende –
Via G. Brodolini**

Codice identificativo **AV07**

FOTO



INQUADRAMENTO



DESCRIZIONE

Il parco giochi è un'area non recintata e non dispone di parcheggi conformi nelle immediate vicinanze.

In alcuni punti, i marciapiedi presentano una larghezza insufficiente a consentire il passaggio agevole delle persone in sedia a rotelle. Inoltre, sono assenti attraversamenti pedonali adeguatamente segnalati, che permettano di attraversare la strada in sicurezza.

All'interno del parco sono presenti panchine e un gioco inclusivo; tuttavia, manca una pavimentazione accessibile che consenta alle persone in sedia a rotelle e alle persone con disabilità visiva di raggiungere e utilizzare agevolmente tutte le aree e le attrezzature presenti.

1	Non accessibile
2	Parzialmente accessibile
3	Accessibile con difficoltà
4	Accessibile

ANALISI EDIFICIO

MACRO CATEGORIA	IMMAGINE		DESCRIZIONE CRITICITA'	SOLUZIONE	CATEGORIA	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITA'			Assenza di parcheggio per persone con disabilità.	SP05,A	motoria	1
			Dimensione marciapiede non conforme all'utilizzo da parte di persone in sedia a rotelle.	SP06		
			Presenza di ostacoli di facile rimozione.	SP07		
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	visiva	1
			Assenza di strisce zebra e/o segnaletica verticale in corrispondenza di un attraversamento pedonale	SP04		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Pericolo varicabile	SP10,C		
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10,B	uditiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10,A		
			Assenza di segnaletica informativa esterna per facilitare l'orientamento.	SP09	cognitiva	3
ACCESSO AREA			Assenza di mappa tattile.	SI05	motoria	1
			Presenza di dislivello di altezza complessiva oltre i 5 cm sul percorso pedonale.	SP13	visiva	2
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Attenzione servizio	SP10,B	uditiva	4
			Assenza di segnalazione tattilo-plantare per esterni: Direzione rettilinea	SP10,A	cognitiva	3
COLLEGAMENTI VERTICALI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			Assenza di percorso a raso accessibile a persone con disabilità.	SP01	motoria	1
					visiva	1
					uditiva	4
					cognitiva	4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			Non presenti.		motoria	0
					visiva	0
					uditiva	0
					cognitiva	0
SICUREZZA			Nulla da segnalare		motoria	4
					visiva	4
					uditiva	4
					cognitiva	4

Livello di accessibilità
(range 1-4, valore basso = accessibilità limitata)

2,69