



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ALLEGATO II
SCHEDE DI ANALISI
EDIFICI ■
CENTRI SPORTIVI ■
CIMITERI ■
PARCHI ■
PERCORSI ■

TECNICO INCARICATO

Arch. Paolo Pasquali

COLLABORATORI

Ing. Fabrizio Gamberoni

Ing. Fabio Bettinelli



Comune di Pianengo

Piano Eliminazione **B**arriere **A**rchitettoniche – P.E.B.A.

C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226



SOMMARIO PLANIMETRIE EDIFICI, CENTRO SPORTIVO, PARCHI E CIMITERO

SEDE MUNICIPALE.....	5
BIBLIOTECA.....	10
AMBULATORI MEDICI.....	15
CENTRO DIURNO.....	20
SPAZI SOCIOCULTURALI “EX SCUOLA ELEMENTARE”	25
SALA POLIFUNZIONALE.....	30
PIAZZOLA ECOLOGICA.....	35
SCUOLA DELL’INFANZIA.....	40
SCUOLA PRIMARIA.....	45
CENTRO SPORTIVO “ENZO SARONNI”	50
CENTRO SPORTIVO “ENZO SARONNI”-PALESTRA.....	55
CIMITERO DI PIANENGO.....	60
PARCO “MINORI OSSERVANTI”	65
PARCO “XXV APRILE”	70
PARCO “8 MARZO”	75
GIARDINO DEL MUNICIPIO.....	80
PERCORSO 01 – Percorso ad anello	
via Roma - via alla Chiesa - via Indipendenza – via Borghetto - via Marconi – vicolo Piave	85
PERCORSO 02 – Percorso strada unica	
via IV Novembre.....	93
PERCORSO 03 – Percorso strada unica	
via Papa Giovanni XXIII.....	97
PERCORSO 04 – Percorso per Cimitero	
via al Convento - via S. Bernardino da Siena - Via Cimitero.....	101

C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226



Comune di Pianengo

Piano Eliminazione **B**arriere **A**rchitettoniche – P.E.B.A.

C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226


SEDE COMUNALE

Denominazione	Sede Comunale	Zona	Centro Storico
Via/Piazza	Via Roma, 59	Codice identificativo	EP01
Funzione principale	Sede Municipale	Vincoli sull'immobile	Edificio storico (D. Lgs. 42/2004)

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

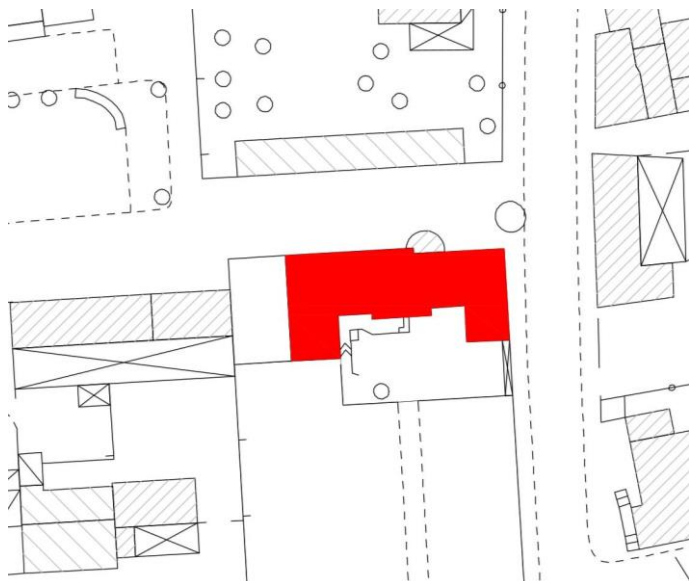

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti		3
			4
			2
			4
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Sportello pubblico con altezza non adeguata Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm)		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di segnaletica sonora di arrivo al piano interna alla cabina Assenza/Inadeguatezza del corrimano ai lati della scala Assenza di segnal. tattilo-plantare per non vedenti per interni segnal. presenza rampa/scala Presenza di pavimento e/o gradini sdrucciolevoli		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di serramento interno non adeguato Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici)		3
			3
			4
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Presenza di serramento interno non adeguato Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di servizio igienico accessibile al piano		1
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di spazio calmo interno alla struttura Assenza di apparecchiature di comunicazione con l'esterno del luogo sicuro		1
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede/percorso Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele	Cod. ISR04 Cod. IL03 Cod. IL01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione/creazione di bancone reception con il piano ad altezza di cm 90 dal pavimento Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm	Cod. ISC01 Cod. ILI03 Cod. ICO01 Cod. IAR02 Cod. ISE02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di segnaletica sonora di arrivo al piano all'interno della cabina dell'ascensore Inserimento/sostituzione corrimano su entrambi i lati della scala Realizzazione di fascia a pavimento per segnalazione di inizio e fine di rampa scala Trattamento della pavimentazione al fine di ridurre la sdruciolevolezza	Cod. ICV02 Cod. ICV09 Cod. ILI02 Cod. ISS01
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Sostituzione di serramento esistente Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici	Cod. ISE01 Cod. ICO02
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Sostituzione di serramento esistente Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89	Cod. ICO01 Cod. ISE01 Cod. ILI03 Cod. ISI01
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi Realizzazione di spazio calmo ricavato all'interno degli ambienti Installazione di apparecchiatura di comunicazione con l'esterno dall'interno del luogo sicuro	--- Cod. IS01 Cod. IS03 Cod. IS05

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	3	3	1	1
	4	4	4	3	4	2
	2	2	2	4	2	2
	4	3	4	4	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

 
	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,88
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,88

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


BIBLIOTECA

Denominazione	Biblioteca	Zona	Centro Storico
Via/Piazza	Via Roma, 59	Codice identificativo	EP02
Funzione principale	Culturale	Vincoli sull'immobile	Edificio storico (D. Lgs. 42/2004)

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

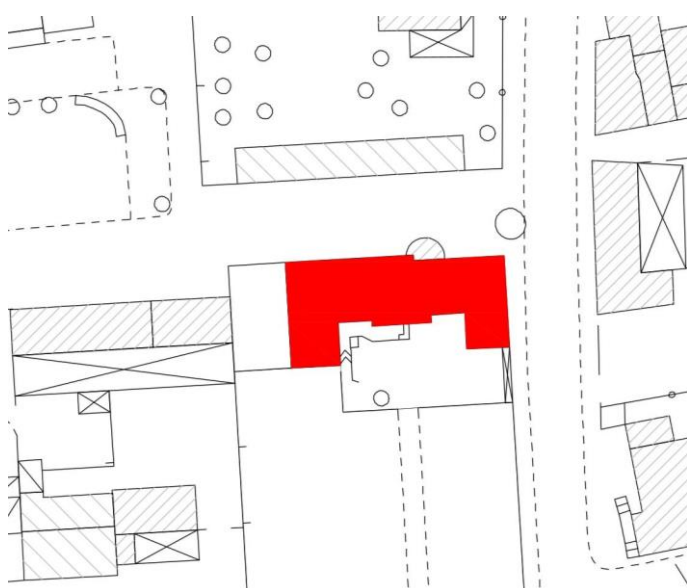

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi		3
			4
			2
			4
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine ram.pa/scale (attenzione/servizio/pericolo valicabile) Presenza di serramento interno non adeguato Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm) ACCESSO ALLA SALA MUSICA Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici) Presenza di dislivello (max 1 ml) causato da gradini non risolvibile attraverso l'installazione di una rampa Assenza di segnaletica informativa e di orientamento		1
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile al piano Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		1
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di spazio calmo interno alla struttura		1
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede/percorso	Cod. ISR04 Cod. IL01 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Inserimento di segnalazione tattile plantare costituita da fascia di larghezza 40 cm indicazione di pericolo valicabile Sostituzione di serramento esistente Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm ACCESSO ALLA SALA MUSICA Raccordo del percorso attraverso la installazione di una rampa amovibile / Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89	Cod. ISC01 Cod. IL02 Cod. ISE01 Cod. ISE02 Cod. ID05/ID06
COLLEGAMENTI VERTICALI	----	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di piattaforma elevatrice del tipo "a pantografo" senza vano corsa Realizzazione di fascia a pavimento per segnalazione di inizio e fine di rampa scala	Cod. ICO02 Cod. ICO01 Cod. ICV07 Cod. ILI02
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ISI01 Cod. ICO01 Cod. ILI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi Realizzazione di spazio calmo ricavato all'interno degli ambienti	--- Cod. IS01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	-	1	1	1
	4	4	-	4	4	2
	2	2	-	2	2	2
	4	3	-	3	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

 
	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,55
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,55

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


AMBULATORI MEDICI

Denominazione	Ambulatori Medici	Zona	Centro Storico
Via/Piazza	Via Roma, 57	Codice identificativo	EP03
Funzione principale	Medica	Vincoli sull'immobile	Edificio storico (D. Lgs. 42/2004)

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

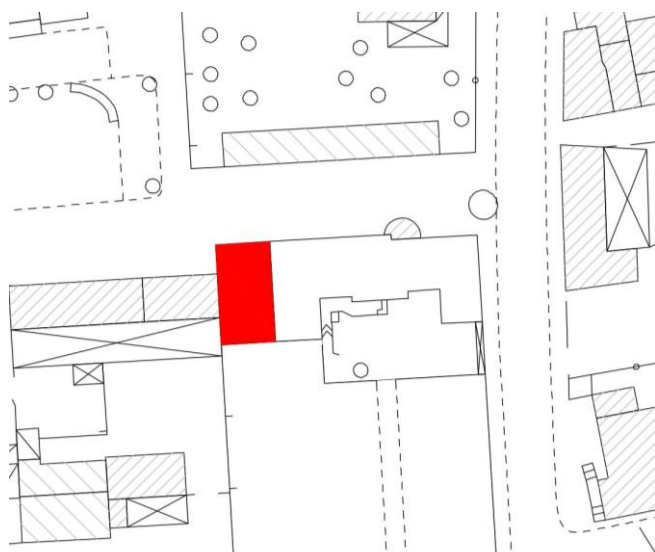

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) su supporto		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici) Presenza di serramento interno non adeguato (dimensioni)		3
			3
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89 Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		2
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura		2
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Intercettazione del pubblico servizio con collocazione di segnaletica tattilo plantare sul percorso	Cod. ISR04 Cod. ISC01 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici Sostituzione di serramento esistente	Cod. ILI01 Cod. ICO02 Cod. ISE01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ICO01 Cod. ISI03 Cod. ILI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo	--- Cod. IS01 Cod. ICO01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	4	-	3	2	2
	4	4	-	3	4	2
	2	2	-	2	2	2
	3	4	-	4	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,85
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,85

 
 
OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.



C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



CENTRO DIURNO

Denominazione Centro Diurno

Zona

Centro storico

Via/Piazza

Via Roma, 63

Codice
identificativo

EP04

Funzione
principale


Ricreativa-Culturale

Vincoli
sull'immobile

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

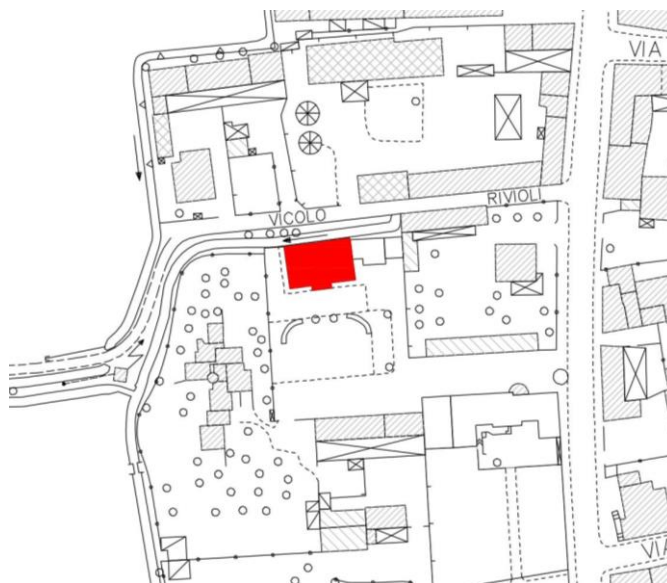

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di segnaletica informativa esterna		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO/AREA	ACCESSO CENTRO ANZIANI Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm) Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici)		3
			3
			2
			4
ACCESSO CUCINA	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm)		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento		4
			4
			4
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SERVIZIO IGIENICO CENTRO ANZIANI Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Presenza di serramento interno non adeguato Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89 Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		3
			4
			2
			3
SERVIZIO IGIENICO CUCINA	Assenza di servizio igienico accessibile al piano Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		3
			3
			3
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente		2
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede/percorso Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento	Cod. ISR04 Cod. IL01 Cod. IL03 Cod. ISC01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	ACCESSO CENTRO ANZIANI Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici ACCESSO CUCINA Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm	Cod. ISE02 Cod. ILI03 Cod. ICO02 Cod. ID06 Cod. ISE02
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento	Cod. ICO01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SERVIZIO IGIENICO CENTRO ANZIANI Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Sostituzione di serramento esistente Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente SERVIZIO IGIENICO CUCINA Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ICO01 Cod. ISE01 Cod. ISI03 Cod. ILI03 Cod. ISI01 Cod. ILI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento di emergenza Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Adeguamento della pavimentazione disastata o inadeguata tramite rifacimento	--- Cod. IS01 Cod. ICO01 Cod. ID06 Cod. IPM01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	-	4	3	2
	4	3	-	4	4	2
	2	2	-	4	2	2
	2	4	-	3	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,90
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,90

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.



C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


SPAZI SOCIO CULTURALI

Denominazione	Spazi Socio-Culturali ex scuola elementare	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Borghetto, 6	Codice identificativo	EP05
Funzione principale	Sede Associazioni	Vincoli sull'immobile	Edificio Storico (D. Lgs.42/2004)

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

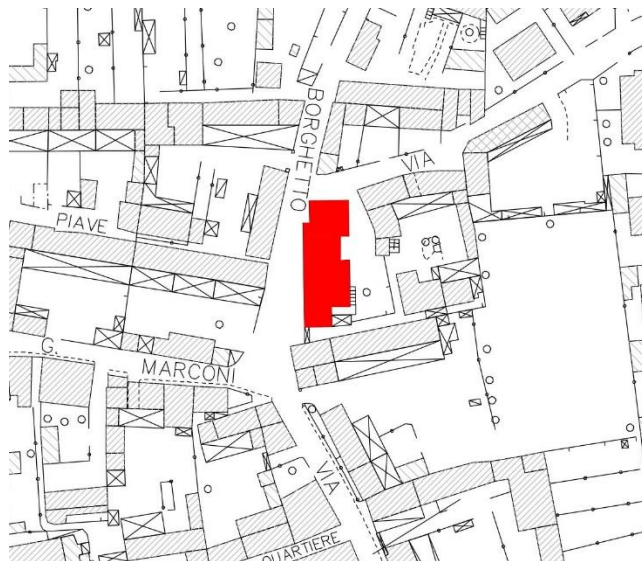

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di segnaletica informativa esterna		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine ram.pa/scale (attenzione/servizio/pericolo valicabile) Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm) Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici)		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di segnal. tattilo-plantare per non vedenti per interni segnal. presenza rampa/scale Presenza di ascensore in cui non è stato possibile accedervi causa mancanza della corrente elettrica Assenza/Inadeguatezza del corrimano ai lati della scala esterna		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di serramento interno non adeguato Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm) Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine ram.pa/scale (attenzione/servizio/pericolo valicabile) Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile Assenza di segnaletica informativa esterna		2
			4
			4
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di sanitari, maniglioni ed accessori conformi in servizio igienico esistente SERVIZIO IGIENICO AL PIANO PRIMO Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di sanitari, maniglioni ed accessori conformi in servizio igienico esistente Presenza di serramento interno non adeguato		2
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm) Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Assenza di spazio calmo su di scala antincendio esterna Assenza di apparecchiature di comunicazione con l'esterno del luogo sicuro		1
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede/percorso Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento	Cod. ISR04 Cod. IL03 Cod. ISC01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Inserimento di segnalazione tattilo plantare costituita da fascia di larghezza 40 cm indicazione di pericolo valicabile Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici	Cod. ID06 Cod. IL02 Cod. ISE02 Cod. ILI03 Cod. ICO01 Cod. ICO02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Realizzazione di fascia a pavimento per segnalazione di inizio e fine di rampa scala Inserimento/sostituzione corrimano su entrambi i lati della scala esterna	Cod. ILI02 Cod. ICV09
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Sostituzione di serramento esistente Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione Inserimento di segnalazione tattilo plantare costituita da fascia di larghezza 40 cm indicazione di pericolo valicabile Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento	Cod. ISE01 Cod. ISE02 Cod. ID03 Cod. IL02 Cod. IPM02 Cod. ISC01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SERVIZIO IGIENICO AL PIANO TERRA Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Il wc esistente, con dimensioni conformi, dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi (ed eventuale demolizione di tramezza interna) SERVIZIO IGIENICO AL PIANO PRIMO Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Il wc esistente, con dimensioni conformi, dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi (ed eventuale demolizione di tramezza interna) Sostituzione di serramento esistente	Cod. ICO01 Cod. ILI03 Cod. ISI04 Cod. ICO01 Cod. ILI03 Cod. ISI04 Cod. ISE01
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione Realizzazione di struttura con funzione di spazio calmo, a integrazione della scala antincendio Installazione di apparecchiatura di comunicazione con l'esterno dall'interno del luogo sicuro	--- Cod. IS01 Cod. ISE02 Cod. ID03 Cod. IS04 Cod. IS05

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	3	2	2	1
	4	4	4	4	4	2
	2	2	2	4	2	2
	2	3	4	3	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	4
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,75
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,75

OSSERVAZIONI FINALI

 
Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.

Si segnala che sulla rampa esterna, nel giardino posteriore, manca il battipiede.

Presenza di ascensore, in cui non è stato possibile accedere in causa mancanza di energia elettrica.



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


SALA POLIFUNZIONALE

Denominazione	Sala Polifunzionale	Zona	Centro Abitato
Via/Piazza	Via al cimitero – Via alla chiesa	Codice identificativo	EP06
Funzione principale	Ambiente Polifunzionale	Vincoli sull'immobile	Edificio storico (D. Lgs. 42/2004)

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

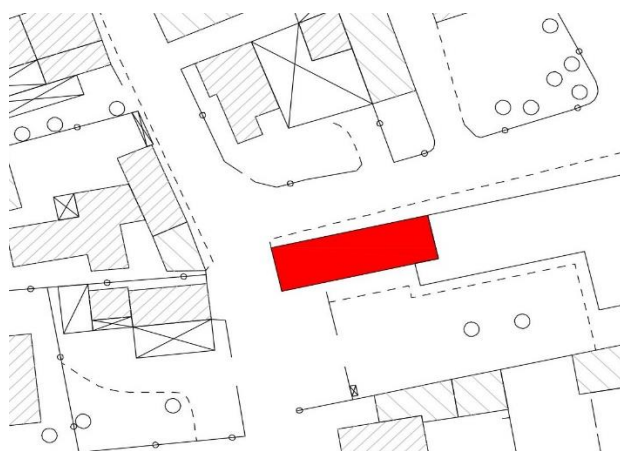

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnalazione/protezione del percorso pedonale Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa esterna Presenza di serramento interno non adeguato Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici)		3
			3
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di segnal. tattilo-plantare per non vedenti per interni segnal. presenza rampa/scala Assenza/Inadeguatezza del corrimano ai lati della scala esterna		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			4
			4
			4
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza/ inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici Presenza di serramento interno non adeguato		3
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di spazio calmo interno alla struttura Assenza di apparecchiature di comunicazione con l'esterno del luogo sicuro		1
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede/percorso Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Inserimento di paletto/archetto para-pedonale in acciaio Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe conformi	Cod. ISR04 Cod. IL03 Cod. ISC01 Cod. IPM05 Cod. ID01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Sostituzione di serramento esistente Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici	Cod. ISC01 Cod. ISE01 Cod. ID03 Cod. ICO01 Cod. ICO02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Realizzazione di fascia a pavimento per segnalazione di inizio e fine di rampa scala Inserimento/sostituzione corrimano su entrambi i lati della scala esterna	Cod. ILI02 Cod. ICV09
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Installazione/sostituzione di maniglione/i di sostegno, fisso o ribaltabile Sostituzione di serramento esistente	Cod. ICO01 Cod. ILI03 Cod. ISI02 Cod. ISE01
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi Realizzazione di spazio calmo ricavato all'interno degli ambienti Installazione di apparecchiatura di comunicazione con l'esterno dall'interno del luogo sicuro	--- Cod. IS01 Cod. IS03 Cod. IS05

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	3	4	3	1
	4	3	4	4	4	2
	2	2	2	4	2	2
	3	3	4	4	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,96
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,96


OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.




C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226

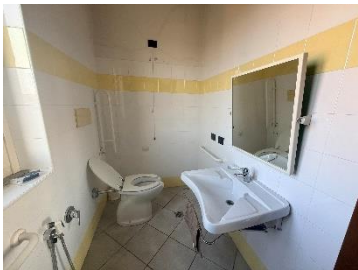MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

**PIAZZA ECOLOGICA**

Denominazione	Piazzola Ecologica	Zona	Semi Periferica
Via/Piazza	Via V. Veneto, 26	Codice identificativo	EP07
Funzione principale	Servizi alla Cittadinanza	Vincoli sull'immobile	

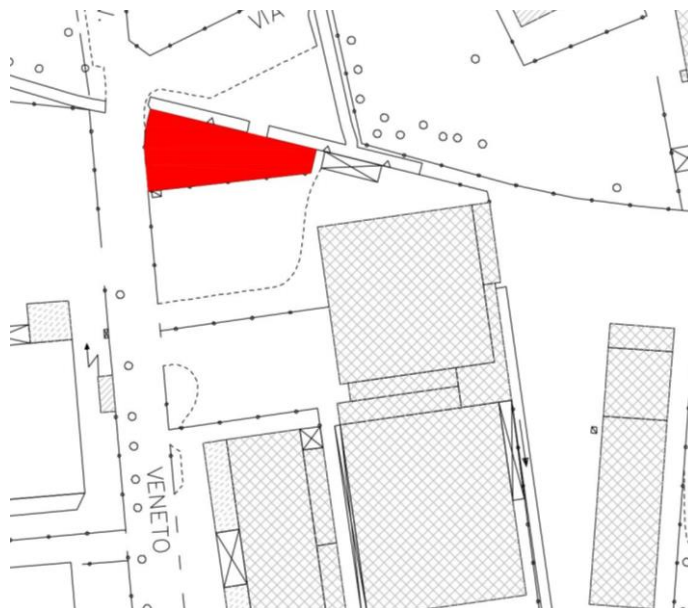FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE****LEGENDA**

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di segnaletica informativa esterna		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti		4
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm Assenza di servizio igienico accessibile Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		1
			4
			2
			4
SICUREZZA	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura		3
			3
			3
			3



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Intercettazione del pubblico servizio con collocazione di segnaletica tattilo plantare sul percorso Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele	Cod. ISC01 Cod. ISR04 Cod. IL03 Cod. IL01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento	Cod. ILI03 Cod. ISC01
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele	Cod. IL01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Raccordo del percorso attraverso la installazione di una rampa amovibile Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89 Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ID05 Cod. ISI01 Cod. ILI03
SICUREZZA	Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo	Cod. IS01 Cod. ICO01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	4	-	4	1	3
	4	4	-	4	4	3
	2	2	-	2	2	3
	3	3	-	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,10
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,10

OSSERVAZIONI FINALI



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	 		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


SCUOLE DELL'INFANZIA

Denominazione	Scuole dell'Infanzia	Zona	Centro Abitato
Via/Piazza	Via alla Chiesa, 26	Codice identificativo	ES01
Funzione principale	Scolastica	Vincoli sull'immobile	

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

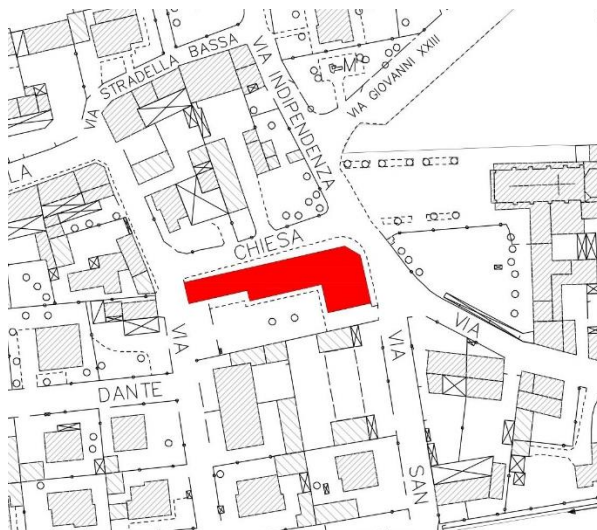

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm) Assenza/carenza di segnaletica informativa Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	INTERNO Assenza/carenza di segnaletica informativa ESTERNO: Presenza di marciapiede/ percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm)		3
			4
			4
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza/ inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici Assenza/carenza di segnaletica informativa Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		3
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm)		2
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede/percorso Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89	Cod. ISC01 Cod. IL03 Cod. ISR04
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Raccordo del percorso attraverso la installazione di una rampa amovibile/Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ID05/Cod. ID06 Cod. ISE02 Cod. ICO01 Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	INTERNO Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento ESTERNO: Realizzazione di allargamento marciapiede/ percorso	Cod. ICO01 Cod. IPM07
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Installazione/sostituzione di maniglione/i di sostegno, fisso o ribaltabile Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ISI02 Cod. ICO01 Cod. ILI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm	--- Cod. ICO01 Cod. ID03 Cod. ISE02

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	-	3	3	2
	4	4	-	4	4	2
	2	2	-	4	2	2
	3	3	-	3	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,90
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,90

 

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.



C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226

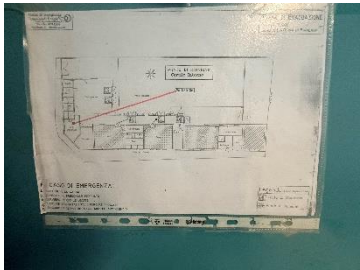MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

**SCUOLA PRIMARIA**

Denominazione

Scuola Primaria

Zona

Centro Abitato


Via/Piazza

Via San Bernardino
da Siena, 38Codice
identificativo

ES02

Funzione
principale

Scolastica

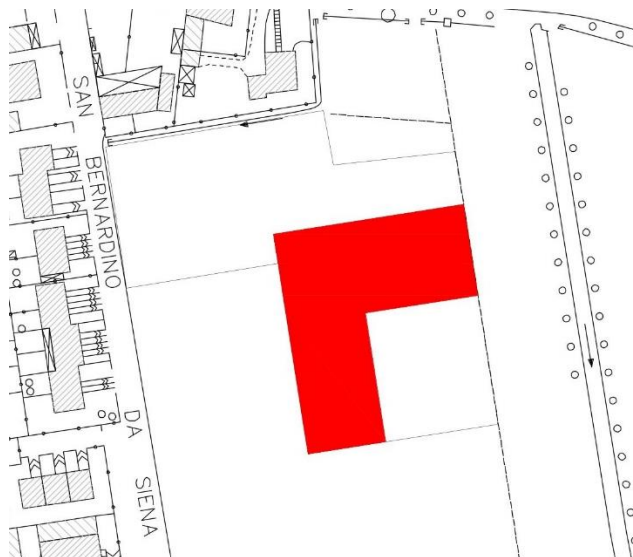Vincoli
sull'immobile**FOTO****INQUADRAMENTO TERRITORIALE****LEGENDA**

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm) Assenza/carenza di segnaletica informativa Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	INTERNO Assenza/carenza di segnaletica informativa ESTERNO: Presenza di marciapiede/ percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm)		3
			4
			4
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SERVIZIO IGIENICO ALA EST Assenza/ inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici Assenza/carenza di segnaletica informativa Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto SERVIZIO IGIENICO ALA SUD Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89 Assenza/carenza di segnaletica informativa Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		3
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm)		2
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede/percorso Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele	Cod. ISC01 Cod. IL03 Cod. IL01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Installazione di campanello/citofono/videocitofono esterno accessibile dalla sedia a ruote Raccordo del percorso attraverso la installazione di una rampa amovibile Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. IAR01 Cod. ID05 Cod. ISE02 Cod. ICO01 Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	INTERNO Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento ESTERNO: Realizzazione di allargamento marciapiede/ percorso	Cod. ICO01 Cod. IPM07
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SERVIZIO IGIENICO ALA EST Installazione/sostituzione di maniglione/i di sostegno, fisso o ribaltabile Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente SERVIZIO IGIENICO ALA SUD Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ISI02 Cod. ICO01 Cod. ILI03 Cod. ISI03 Cod. ICO01 Cod. ILI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm	--- Cod. ICO01 Cod. ID03 Cod. ISE02

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	3	-	3	3	2
	4	4	-	4	4	2
	2	2	-	4	2	2
	3	3	-	3	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,95
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,95



OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.



C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226

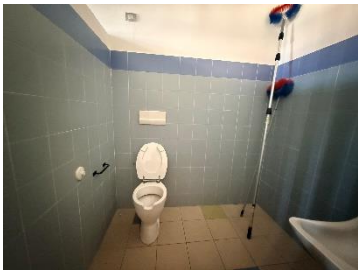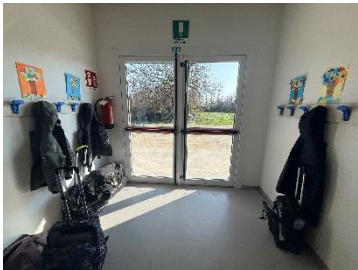MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


CENTRO SPORTIVO ENZO SARONNI

Denominazione	Centro Sportivo Enzo Saronni	Zona	Semi periferica
Via/Piazza	Via San Bernardino da Siena	Codice identificativo	CS01
Funzione principale	Sportiva	Vincoli sull'immobile	

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

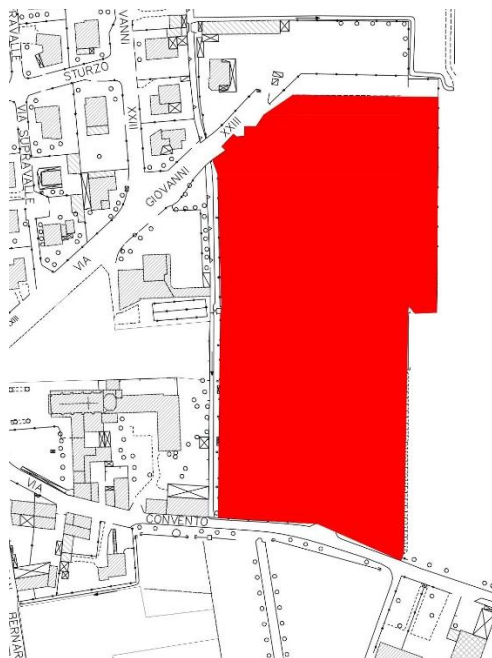

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	INGRESSO DA VIA PAPA GIOVANNI XXIII (SOLO ATLETI) Assenza di segnaletica informativa esterna Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale		3
			4
	INGRESSO DA VIA CONVENTO (SPETTATORI E GIOCATORI) Assenza di segnaletica informativa esterna Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi		2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	SPOGLIATOI NORD Assenza di segnaletica informativa esterna Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		2
			4
	SPOGLIATOI EST Assenza di segnaletica informativa esterna Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		2
			3
-COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	PERCORSI ESTERNI Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile Assenza di spazi a bordo campo durante le manifestazioni sportive e gli eventi Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione		1
			4
	LOCALI INTERNI/SPOGLIATOI Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm.		2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI NORD Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Presenza di serramento interno non adeguato Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di sanitari, maniglioni ed accessori conformi in servizio igienico esistente		2
			4
	SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI EST Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89		2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di segnaletica informativa e di orientamento di emergenza		2
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	INGRESSO DA VIA PAPA GIOVANNI XXIII (SOLO ATLETI) Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 INGRESSO DA VIA CONVENTO (SPETTATORI E GIOCATORI) Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede/percorso	Cod. ISC01 Cod. ISR04 Cod. ISC01 Cod. ISR04 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	SPOGLIATOI NORD Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente SPOGLIATOI EST Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ISC01 Cod. ID06 Cod. ILI03 Cod. ISC01 Cod. ID06 Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	PERCORSI ESTERNI Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Eliminazione disconnessioni puntuali, buche o mancata finitura, deformazioni della pavimentazione in percorso a raso esistente tramite rifacimento Realizzazione di spazi accessibili da persone su sedia a ruote a bordo campo o sulle gradinate LOCALI INTERNI/SPOGLIATOI Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione/ Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89	Cod. IPM02 Cod. IPM03 Cod. ISR05 Cod. ICO01 Cod. ID05/Cod. ID06
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI NORD Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Sostituzione di serramento esistente Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Il wc esistente, con dimensioni conformi, dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi (ed eventuale demolizione di tramezza interna) SERVIZI IGIENICI SPOGLIATOI EST Eliminazione disconnessioni puntuali, buche o mancata finitura, deformazioni della pavimentazione in percorso a raso esistente tramite rifacimento Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate	Cod. ICO01 Cod. ISE01 Cod. ILI03 Cod. ISI04 Cod. IPM03 Cod. ICO01 Cod. ILI03 Cod. ISI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento di emergenza	--- Cod. IS01 Cod. ICO01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	-	1	2	2
	4	4	-	4	4	2
	2	2	-	2	2	2
	3	3	-	3	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,60
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,60

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.

Negli spogliatoi sono presenti asciugacapelli a parete installati ad un'altezza non idonea per l'utilizzo da parte di persone su sedia a ruote.



C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


PALESTRA CENTRO SPORTIVO ENZO SARONNI

Denominazione	Palestra Centro Sportivo Enzo Saronni	Zona	Semi periferica
Via/Piazza	Via San Bernardino da Siena	Codice identificativo	CS02
Funzione principale	Sportiva	Vincoli sull'immobile	

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

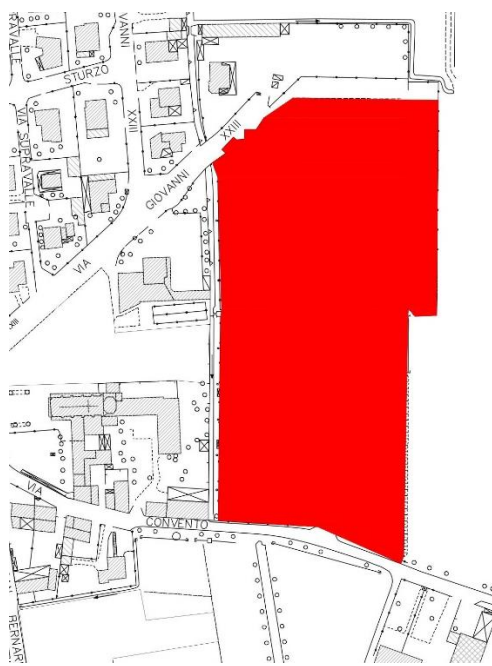

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Assenza di segnaletica informativa esterna Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di fontana accessibile		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Presenza di serramento interno non adeguato Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	TRIBUNE Assenza/Inadeguatezza del corrimano ai lati della scala Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	LOCALI INTERNI/SPOGLIATOI Presenza di serramento interno non adeguato Assenza di segnaletica informativa e di orientamento PERCORSI ESTERNI Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione		3
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	BAGNI PER IL PUBBLICO Presenza di serramento interno non adeguato Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89 BAGNI NEGLI SPOGLIATOI Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Assenza di servizio igienico accessibile al piano		2
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Presenza di serramento interno non adeguato Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura		1
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede/percorso Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Sostituzione/installazione di fontana con modello di tipo accessibile	Cod. IL03 Cod. ISC01 Cod. ISR04 Cod. ISR03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Sostituzione di serramento esistente Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ISE01
COLLEGAMENTI VERTICALI	TRIBUNE Inserimento/sostituzione corrimano su entrambi i lati della scala Realizzazione di fascia a pavimento per segnalazione di inizio e fine di rampa scala	Cod. ICV09 Cod. ILI02
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	LOCALI INTERNI/SPOGLIATOI Sostituzione di serramento esistente Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento PERCORSI ESTERNI Eliminazione disconnessioni puntuali, buche o mancata finitura, deformazioni della pavimentazione in percorso a raso esistente tramite rifacimento	Cod. ISE01 Cod. ICO01 Cod. IPM03
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	BAGNI PER IL PUBBLICO Sostituzione di serramento esistente Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate BAGNI NEGLI SPOGLIATOI Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89	Cod. ISE01 Cod. ILI03 Cod. ISI03 Cod. ILI03 Cod. ICO01 Cod. ISI01
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Sostituzione di serramento esistente Eliminazione disconnessioni puntuali, buche o mancata finitura, deformazioni della pavimentazione in percorso a raso esistente tramite rifacimento Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi	--- Cod. ISE01 Cod. IPM03 Cod. ISO1

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	3	3	2	1
	4	4	4	4	4	2
	2	2	2	2	2	2
	3	4	4	4	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,88
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,88

OSSERVAZIONI FINALI



Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa.

Si segnala che la presenza di personale formato sulla lingua dei segni (LIS) rappresenta una condizione essenziale perché le persone con ridotta o impedita capacità uditiva possano fruire dell'ambiente e dei servizi ivi svolti.

Negli spogliatoi sono presenti asciugacapelli a parete installati ad un'altezza non idonea per l'utilizzo da parte di persone su sedia a ruote.



C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226

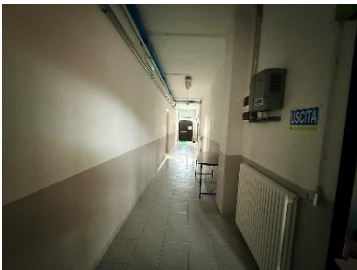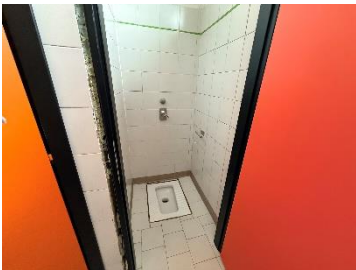MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



CIMITERO

Denominazione	Cimitero	Zona	Periferica
Via/Piazza	Via al Cimitero	Codice identificativo	C01
Funzione principale	Sepolcreto	Vincoli sull'immobile	Vincoli cimiteriali (n. 166/2002 art. 28)

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Carenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Presenza di pendenza trasversale eccessiva Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di segnaletica informativa e di orientamento Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		1
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura		2
			2
			2
			2



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Eliminazione disconnessioni puntuali, buche o mancata finitura, deformazioni della pavimentazione in percorso a raso esistente tramite rifacimento.	Cod. ISC01 Cod. IL03 Cod. IPM03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	----	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Demolizione e rifacimento di parte della pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1% Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89	Cod. IL01 Cod. IPM12 Cod. ID06
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ICO01 Cod. ISI03 Cod. ILI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS) Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo	--- Cod. IS01 Cod. ICO01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	4	-	2	1	2
	4	4	-	4	4	2
	2	2	-	2	2	2
	3	3	-	4	3	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,75
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,75

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che tutte le chiusure (porte, finestre e porte finestre) hanno altezza dei comandi o della maniglia non conforme al D.M. 236/89. Il codice intervento corrispondente (cod. ISE01) non è stato riportato in planimetria per ottenere una maggiore leggibilità della stessa





C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

**PARCO “MINORI OSSERVANTI”**

Denominazione	Parco “Minori Osservanti”	Zona	Semi periferica
Via/Piazza	Via indipendenza - via Giovanni XXIII	Codice identificativo	AV01
Funzione principale	Giardini	Vincoli sull’immobile	

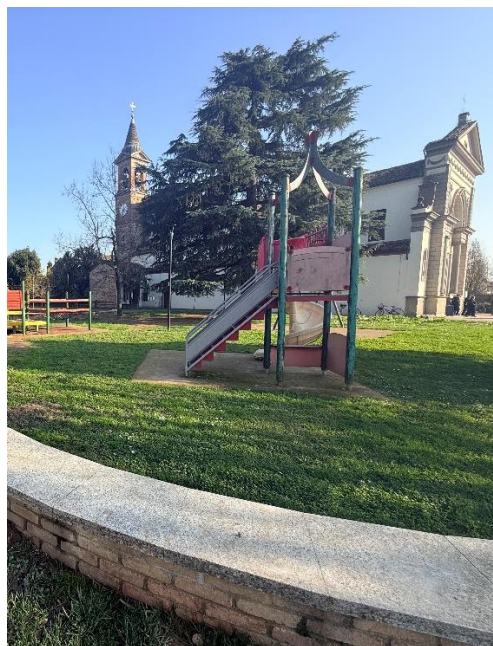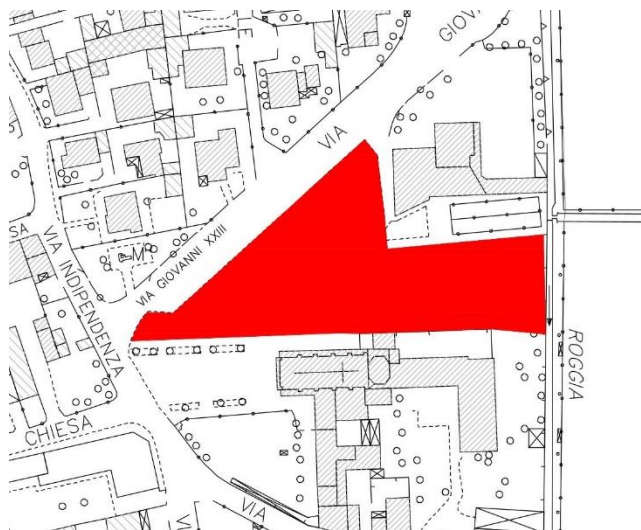FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE****LEGENDA**

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente Assenza di fontana accessibile Presenza di porzione di percorso/marciapiede con pendenza eccessiva		1
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			-
			-
			-
			-
SICUREZZA	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura Assenza di segnaletica informativa esterna		-
			-
			-
			-



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi	Cod. ISCO1 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. IL01 Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo a seduta esistente Sostituzione/installazione di fontana con modello di tipo accessibile Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta	Cod. IPM02 Cod. IL01 Cod. ISR02 Cod. ISR03 Cod. ID04
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	---	---
SICUREZZA	Integrazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento	Cod. IS01 Cod. ISC01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	4	-	1	-	-
	4	4	-	4	-	-
	2	2	-	2	-	-
	3	4	-	4	-	-

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,16
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,16

OSSERVAZIONI FINALI


All'interno del parco sono presenti giochi inclusivi.



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

**PARCO XXV APRILE**

Denominazione	Parco XXV Aprile	Zona	Periferica
Via/Piazza	Via XXV Aprile	Codice identificativo	AV02
Funzione principale	Ricreativa	Vincoli sull'immobile	

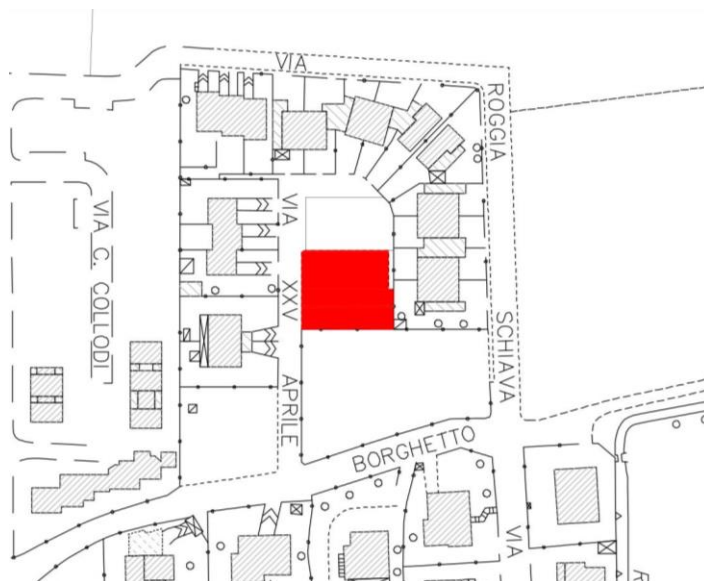FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE****LEGENDA**

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente		1
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	---		-
			-
			-
			-
SICUREZZA	---		-
			-
			-
			-



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede/percorso	Cod. ISC01 Cod. ISR04 Cod. IL01 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe conformi Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ID01 Cod. IL01 Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo a seduta esistente	Cod. IPM02 Cod. IL01 Cod. ISR02
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	---	---
SICUREZZA	---	---

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	---	1	---	---
	4	4	---	4	---	---
	2	2	---	2	---	---
	3	4	---	4	---	---

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,91
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,91

OSSERVAZIONI FINALI


All'interno del parco non sono presenti giochi inclusivi.



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 00032226

FOTO

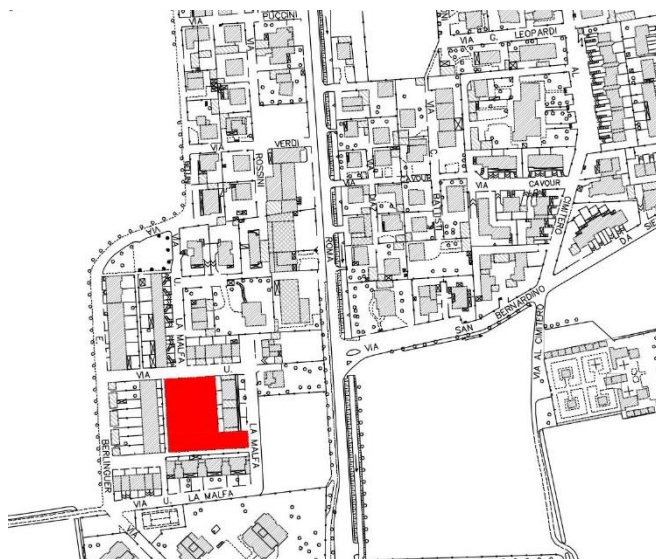

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente.		1
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	---		-
			-
			-
			-
SICUREZZA	---		-
			-
			-
			-



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattile plantare sul marciapiede/percorso	Cod. ISC01 Cod. ISR04 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di due rampe conformi. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ID01 Cod. IL01 Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo a seduta esistente.	Cod. IPM02 Cod. IL01 Cod. ISR02
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	---	---
SICUREZZA	---	---

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	-	1	-	-
	4	4	-	4	-	-
	2	2	-	2	-	-
	3	4	-	4	-	-

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,91
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,91

OSSERVAZIONI FINALI


All'interno del parco non sono presenti giochi inclusivi.



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

**GIARDINO DEL MUNICIPIO**

Denominazione	Giardino del municipio	Zona	Centro storico
Via/Piazza	via Pietro Nenni	Codice identificativo	AV04
Funzione principale	Giardini	Vincoli sull'immobile	

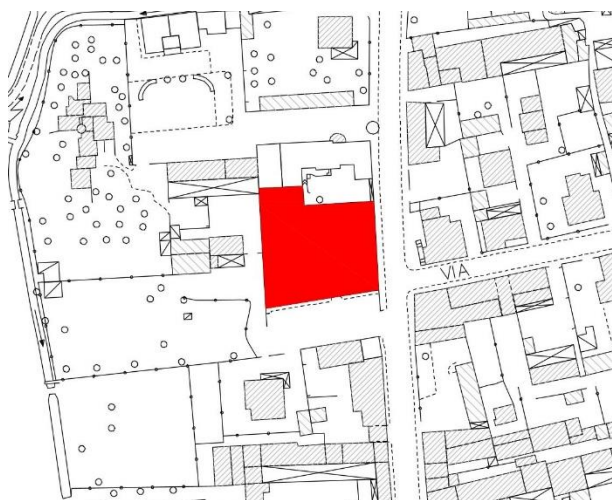FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE****LEGENDA**

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente Assenza di fontana accessibile Presenza di porzione di percorso/marciapiede con pendenza eccessiva		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	---		-
			-
			-
			-
SICUREZZA	---		-
			-
			-
			-



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica informativa esterna Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89.	Cod. ISCO1 Cod. ISR04
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente	Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele Ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo a seduta esistente	Cod. IPM02 Cod. IL01 Cod. ISR02
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	---	---
SICUREZZA	---	---

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	4	-	2	-	-
	4	4	-	4	-	-
	2	2	-	2	-	-
	3	4	-	4	-	-

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,16
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,16

OSSERVAZIONI FINALI



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



PERCORSO 01

Denominazione
Percorso

n.1

Zona

Centro storico

Via/Piazza

Via Roma, Via alla
Chiesa, Via
Indipendenza, Via
Borghetto, Via
Marconi, Vicolo Piave

Codice
identificativo

P01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE con indicazione di origine e destinazione percorso





INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ED INTERVENTI URBANI	PUNTALE	LINEARE	DI UN'AREA



INDIVIDUAZIONE CRITICITA'
ED INTERVENTI URBANI

PX.XX
PUNTALE

PX.XX
LINEARE

PX.XX
DI UN'AREA






PX.XX
PUNTALE

PX.XX
LINEARE

DI UN'AREA

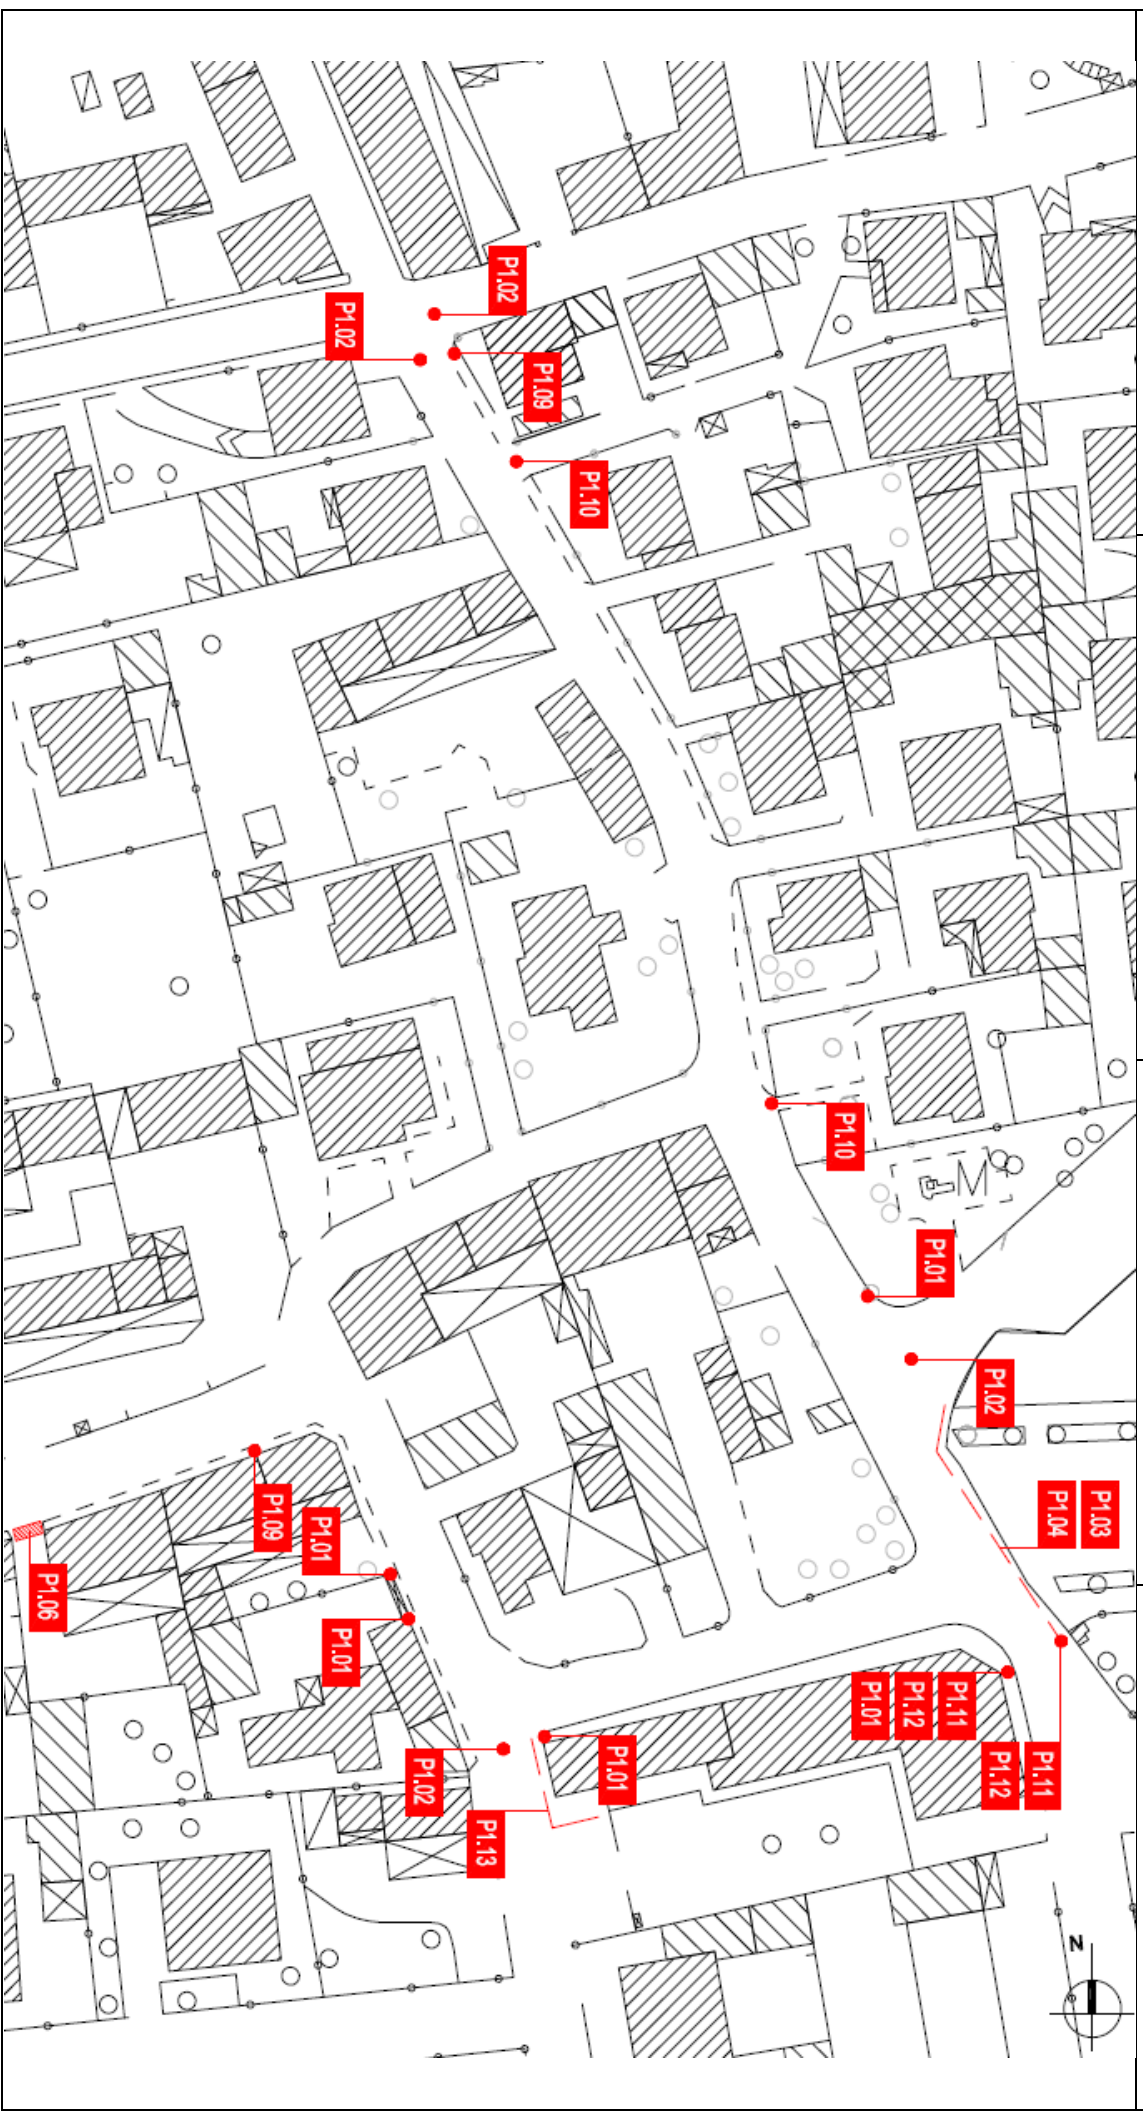



RILIEVO CRITICITÀ

COD.	CRITICITÀ	FOTO	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO	CODICE INTERVENTO
P1.01	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale.			3	Cod. ID01
				4	
				2	
				4	
P1.02	Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile.			3	Cod. IAP01
				4	
				2	
				3	
P1.03	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile.			2	Cod. IPM02
				4	
				2	
				4	
P1.04	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti			4	Cod. IL01
				4	
				2	
				4	
P1.05	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.			4	Cod. IL03
				4	
				2	
				4	
P1.06	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente.			2	Cod. IPM01
				4	
				2	
				4	



P1.07	Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione.			2	Cod. IPM03
				4	
				2	
				4	
P1.08	Presenza di marciapiede/ percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm).			1	Cod. IPM07
				4	
				2	
				4	
P1.09	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.			2	Cod. ID03
				4	
				2	
				4	
P1.10	Presenza di pendenza trasversale eccessiva.			3	Cod. IPM12
				4	
				3	
				4	
P1.11	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.			4	Cod. IL04
				4	
				2	
				4	
P1.12	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento)			4	Cod. IL05
				4	
				2	
				4	



P1.13	Assenza di protezione del percorso pedonale.			3	Cod. IPM05
				4	
				2	
				4	
P1.14	Presenza disconnessione in corrispondenza di pozzetto o chiusino.			3	Cod. IPM04
				4	
				2	
				4	

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	
	2
	4
	2
	3

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Percorso di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (votazione media livello di accessibilità)	1-4	2,75
Percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dall’A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,75



PERCORSO 02

Denominazione
Percorso

n.2

Zona

Centro storico

Via/Piazza

Via IV Novembre


Codice
identificativo

P02

INQUADRAMENTO TERRITORIALE con indicazione di origine e destinazione percorso



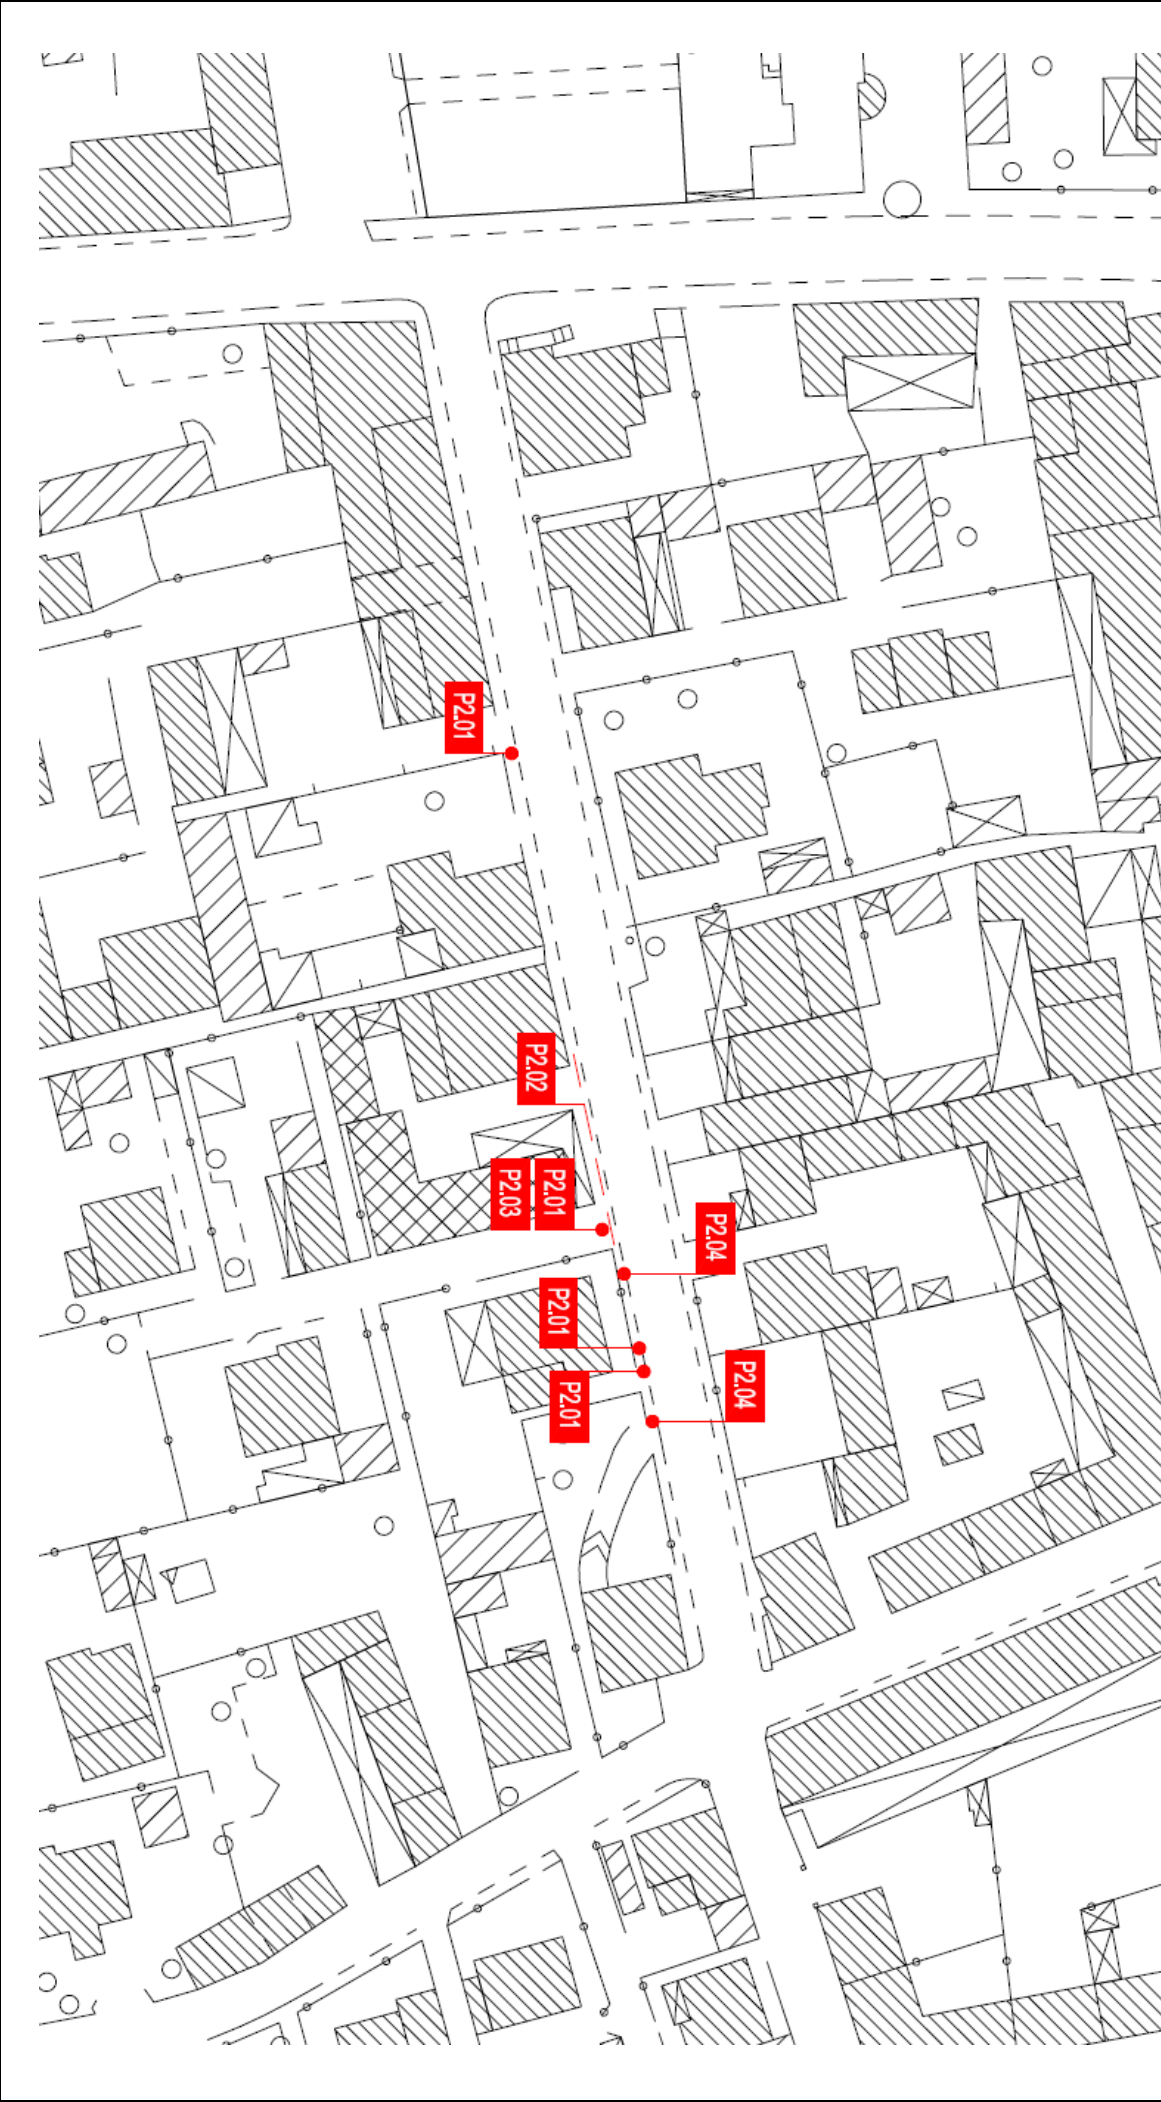

INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ED INTERVENTI URBANI	 PUNTALE	 LINEARE	 DI UN'AREA
			



RILIEVO CRITICITÀ

COD.	CRITICITÀ	FOTO	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO	CODICE INTERVENTO
P2.01	Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione.			2	Cod. IPM03
				4	
				2	
				4	
P2.02	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti			4	Cod. IL01
				4	
				2	
				4	
P2.03	Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile.			3	Cod. IAP01
				4	
				2	
				3	
P2.04	Presenza disconnessione in corrispondenza di pozzetto o chiusino.			2	Cod. IPM04
				4	
				2	
				4	

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ		
		2
		4
		2
		3



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Percorso di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (votazione media livello di accessibilità)	1-4	2,75
Percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dall’A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,75



PERCORSO 03

Denominazione
Percorso

n.3

Zona

Centro storico

Via/Piazza


Via Papa Giovanni
XXIII

Codice
identificativo

P03

INQUADRAMENTO TERRITORIALE con indicazione di origine e destinazione percorso



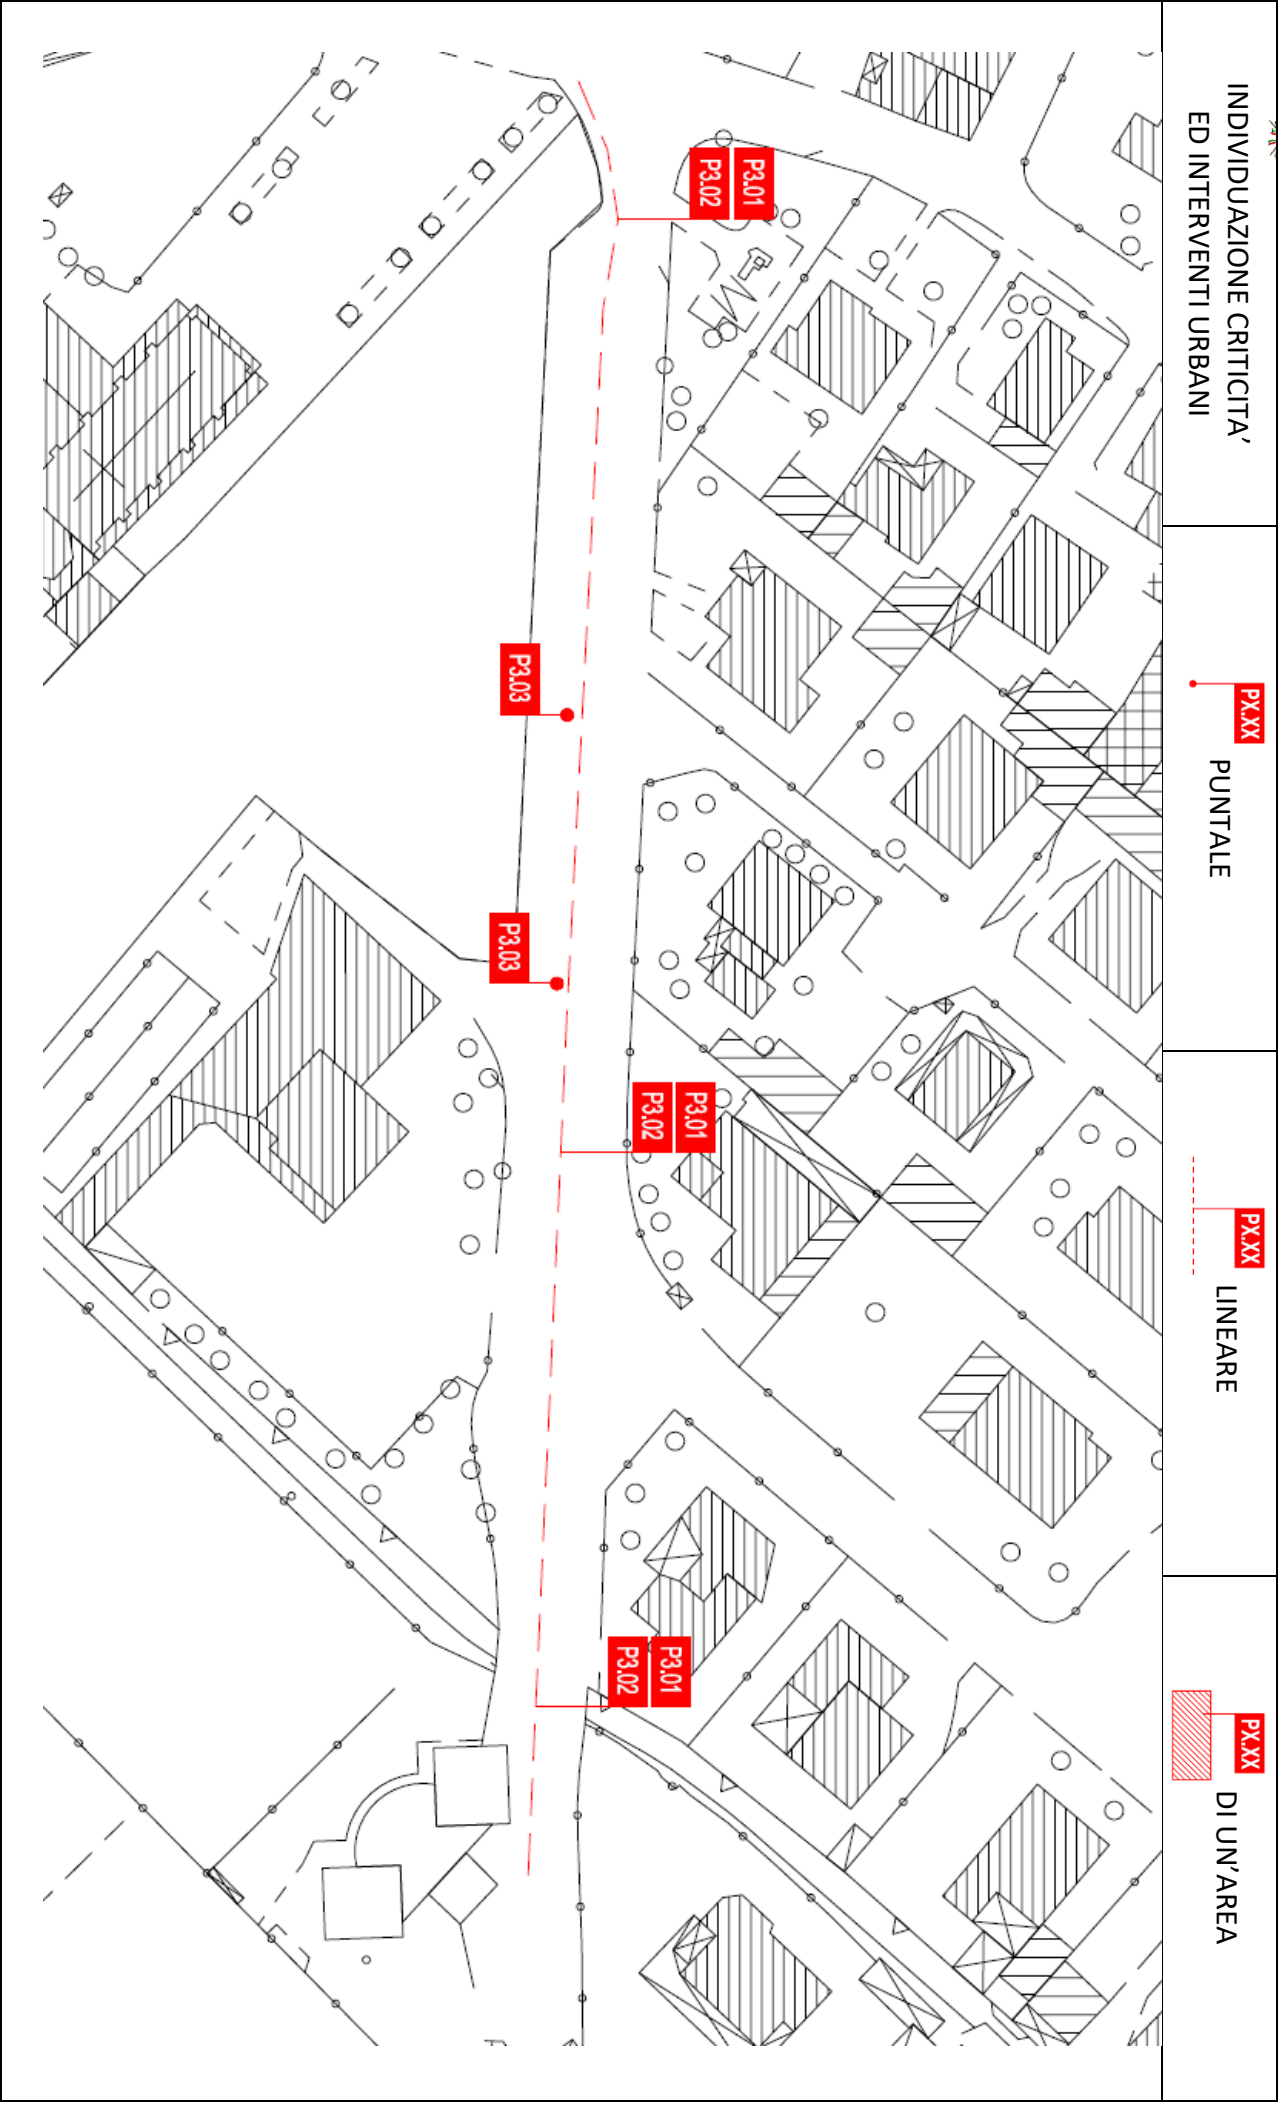



RILIEVO CRITICITÀ

COD.	CRITICITÀ	FOTO	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO	CODICE INTERVENTO
P3.01	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile.			2	Cod. IPM02
				4	
				2	
				4	
P3.02	Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida alle persone non vedenti			4	Cod. IL01
				2	
				4	
				4	
P3.03	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.			4	Cod. IL03
				2	
				4	
				4	

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ		
		2
		4
		2
		4

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Percorso di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (votazione media livello di accessibilità)	1-4	3,00
Percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dall’A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,00

C_G558 - - 1 - 2026-06-12 - 0003226



PERCORSO 04

Denominazione
Percorso

n.4

Zona

Periferia Sud-Est


Via/Piazza


Via al Convento, Via
San Bernardino da
Siena, Via Cimitero

Codice
identificativo


P04

INQUADRAMENTO TERRITORIALE con indicazione di origine e destinazione percorso

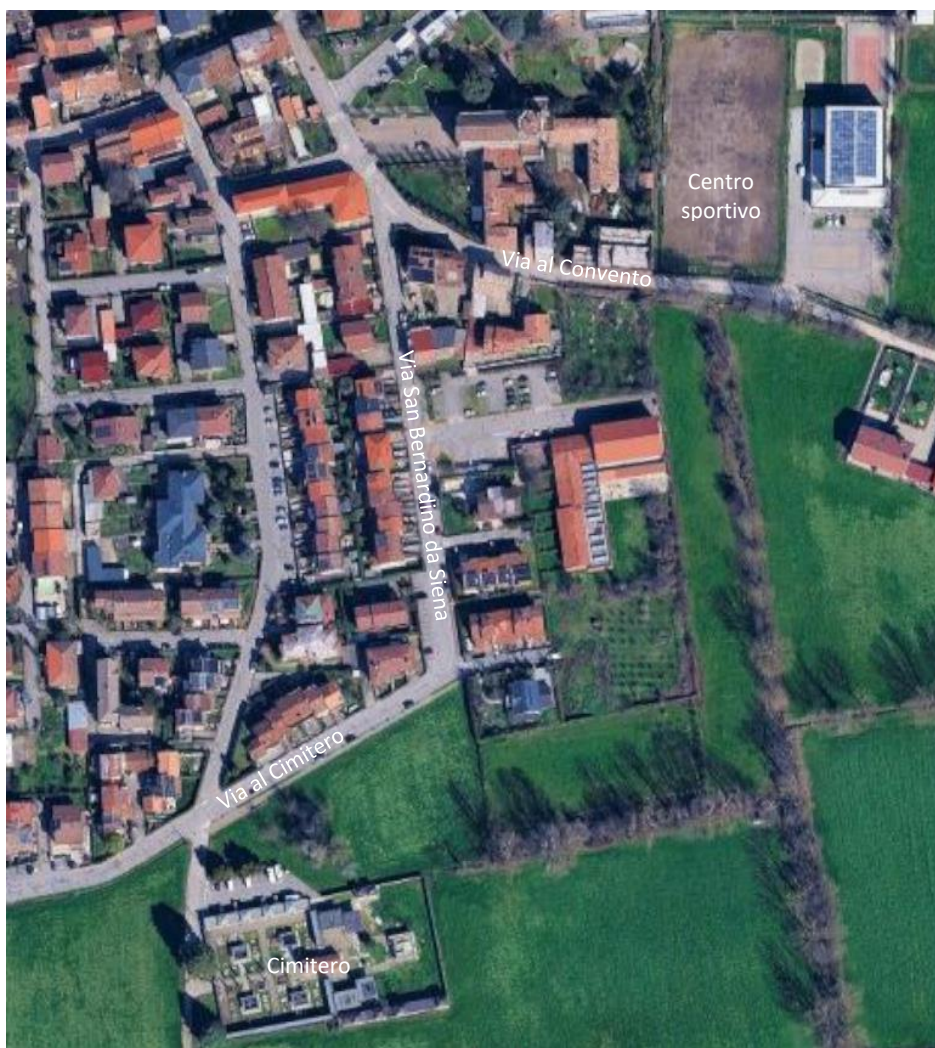

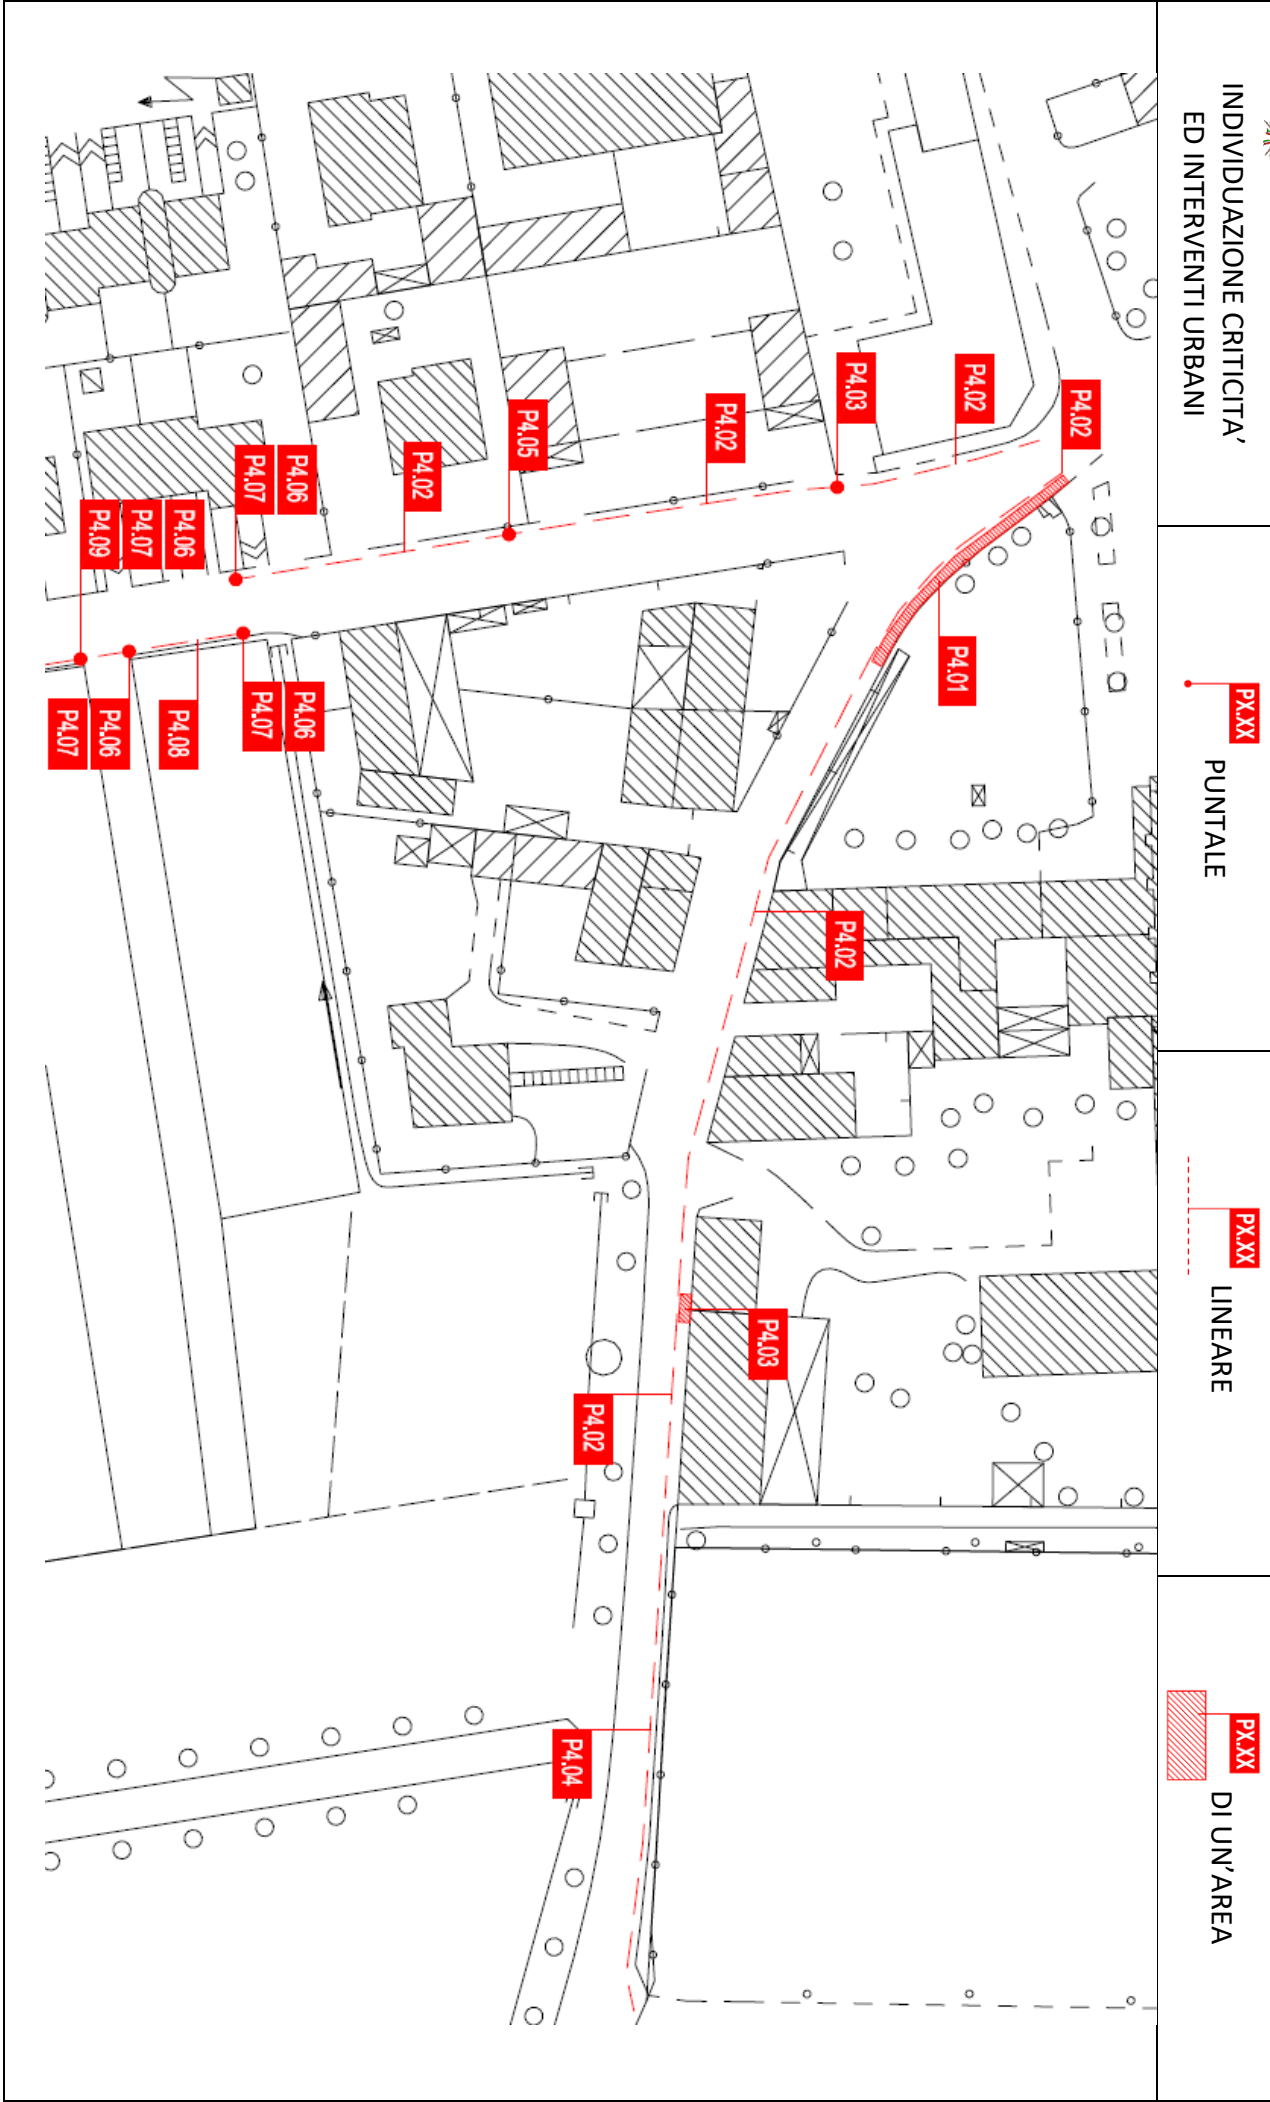

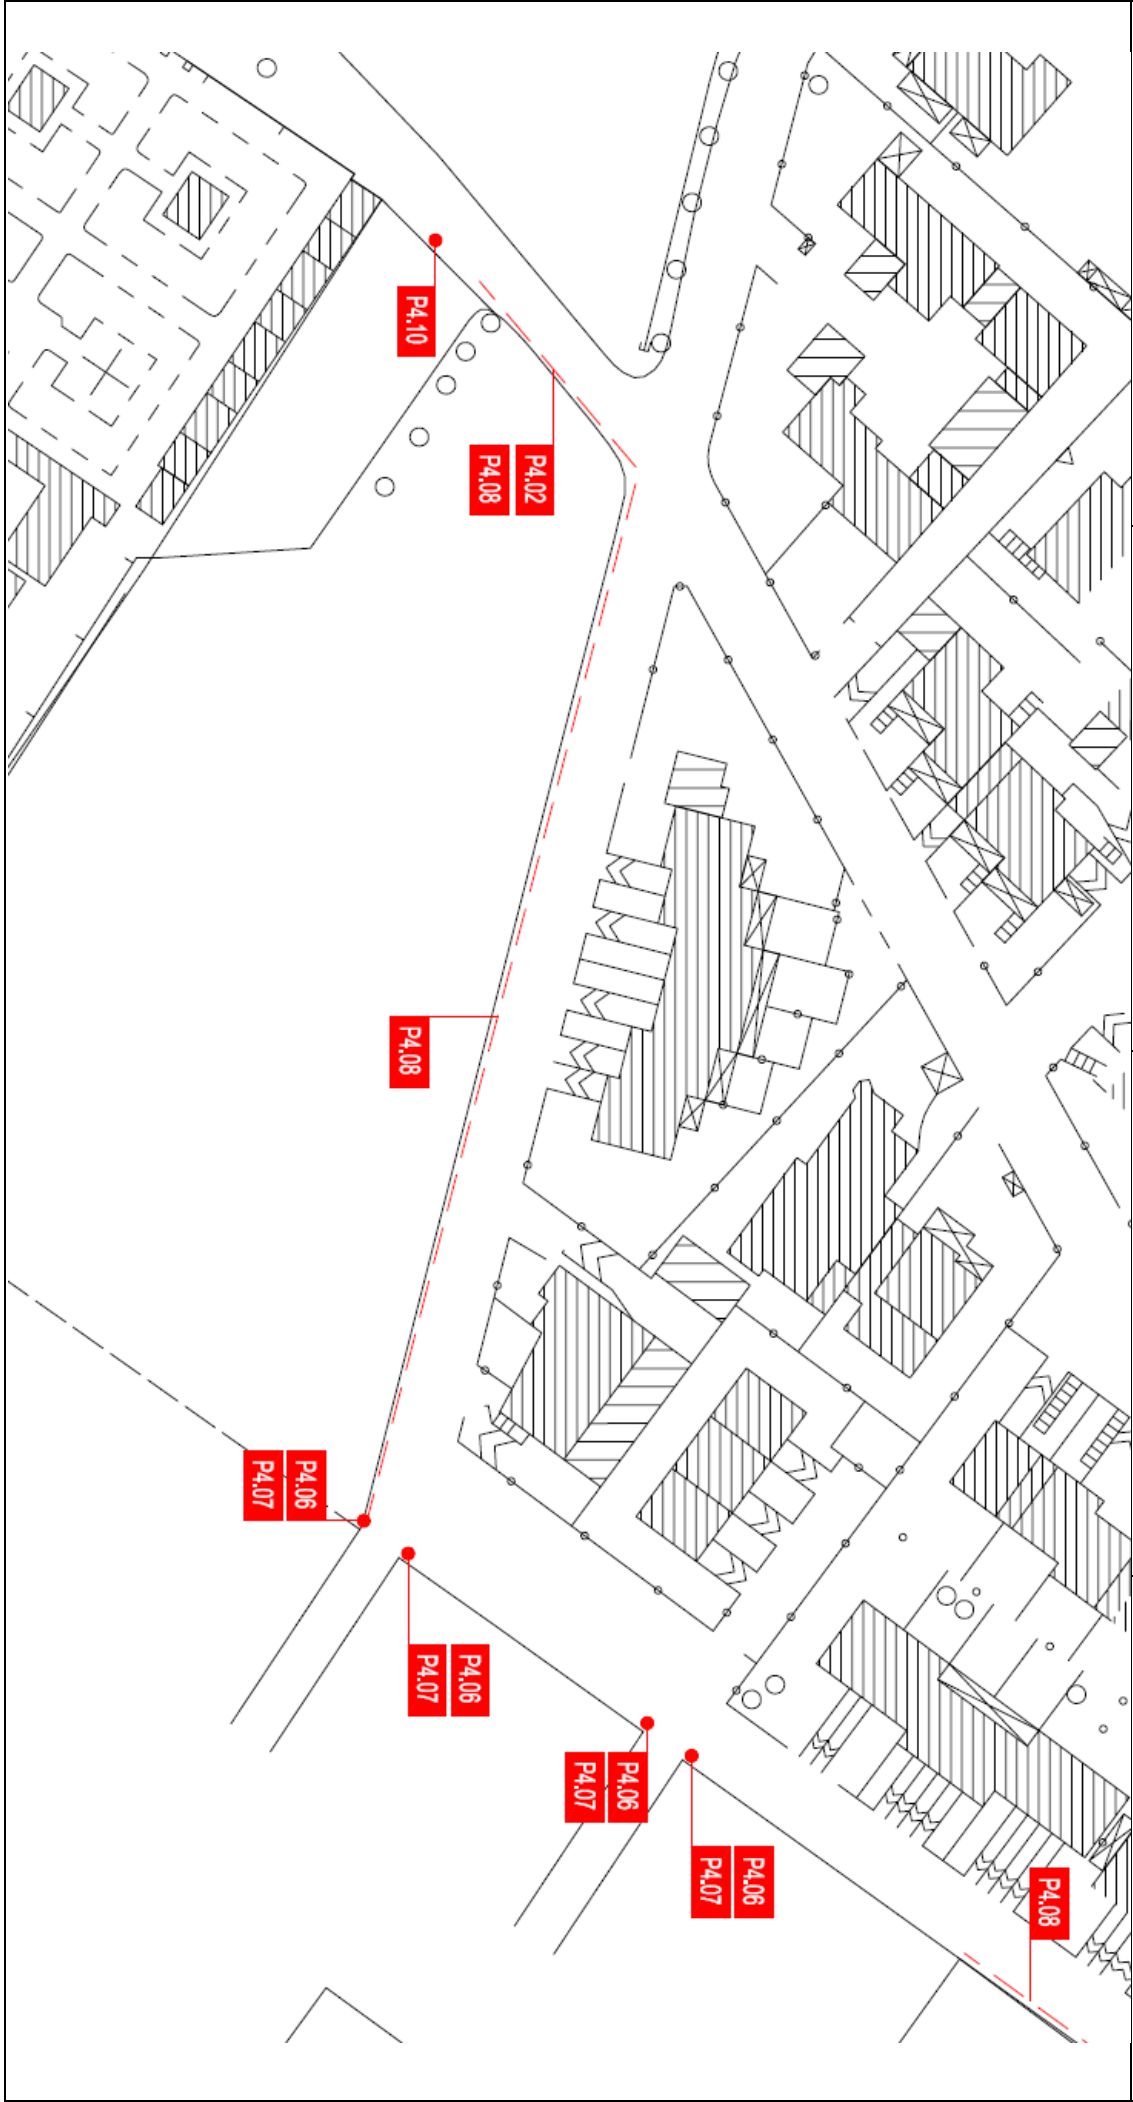

INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ED INTERVENTI URBANI	 PX.XX PUNTALE	 PX.XX LINEARE	 PX.XX DI UN'AREA
			



RILIEVO CRITICITÀ

COD.	CRITICITÀ	FOTO	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO	CODICE INTERVENTO
P4.01	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente.			2	Cod. IPM01
				4	
				2	
				4	
P4.02	Assenza di protezione del percorso pedonale.			3	Cod. IPM05
				4	
				2	
				4	
P4.03	Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione.			2	Cod. IPM03
				4	
				2	
				4	
P4.04	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile.			2	Cod. IPM02
				4	
				2	
				4	
P4.05	Presenza disconnessione in corrispondenza di pozzetto o chiusino.			3	Cod. IPM04
				4	
				3	
				4	
P4.06	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.			4	Cod. IL04
				4	
				2	
				4	



P4.07	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti (intercettazione attraversamento).			4	Cod. IL05
				4	
				2	
				4	
P4.08	Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti.			4	Cod. IL01
				4	
				2	
				4	
P4.09	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.			3	Cod. ID03
				4	
				2	
				4	
P4.10	Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile.			3	Cod. IAP01
				4	
				2	
				3	

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	
	2
	4
	2
	3



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Percorso di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (votazione media livello di accessibilità)	1-4	2,75
Percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,75