Comune di Boffalora d'Adda

Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche

ALLEGATO II
SCHEDE DI ANALISI
EDIFICI ▪
AREE ESTERNE ▪
PERCORSI ▪

TECNICO INCARICATO

Arch. Paolo Pasquali

COLLABORATORI

Ing. Fabrizio Gamberoni

Ing. Fabio Bettinelli

SOMMARIO SCHEDE DI ANALISI

PALAZZO COMUNALE 5

AMBULATORIO-SALA CIVICA-PROTEZIONE CIVILE..... 10

FARMACIA 15

STUDIO DENTISTICO 20

SCUOLA DELL'INFANZIA 25

SCUOLA PRIMARIA..... 30

PARCO DELLE QUERCE 35

PARCO DI VIA GATTI… 40

PIAZZOLA ECOLOGICA 45

CIMITERO..... 50

PERCORSO 1 55

PERCORSO 2 60

PERCORSO 3 65


PERCORSO 4 70

PERCORSO 5 75


PALAZZO COMUNALE

Denominazione	Municipio	Zona	Centro storico.
Via/Piazza	Via Umberto I° n.30	Codice identificativo	EP01
Funzione principale	Municipio	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA.

FOTO

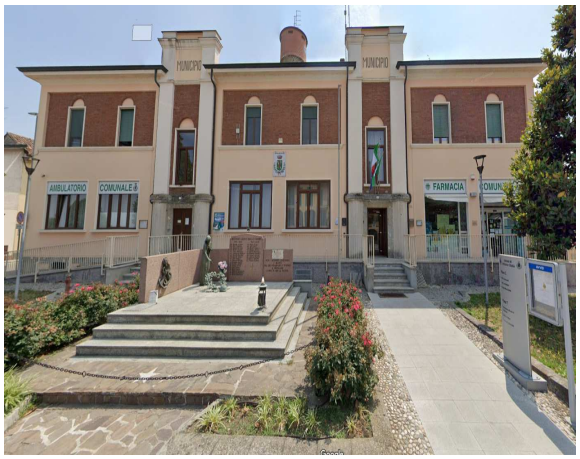

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

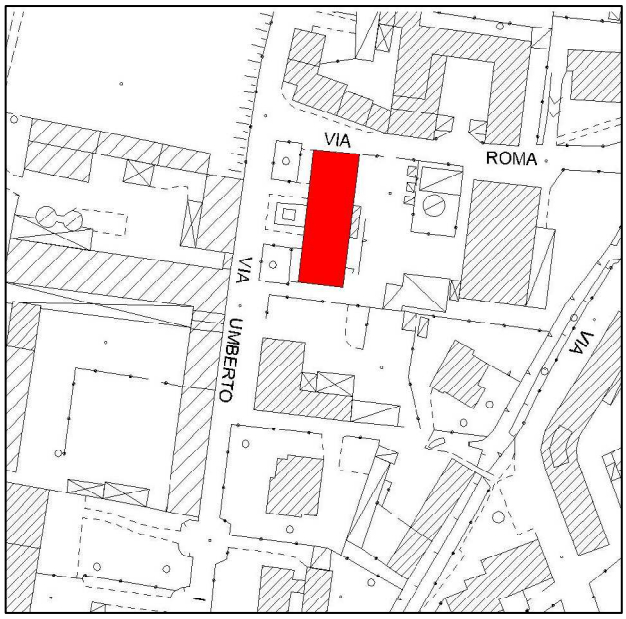

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza abbassamento marciapiede in corrispondenza del parcheggio riservato. Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile. Assenza di segnalazione tattile in prossimità di attraversamento pedonale esistente. Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva. Presenza di ostacolo/restringimento del percorso. Assenza di percorso a raso accessibile. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5 cm. Percorso a raso con sconnessioni, deformazioni della pavimentazione. Presenza di percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm).		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Carenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva. Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampe scale. Presenza di gradini sdrucciolevoli. Presenza di serramento non adeguato causa peso eccessivo. Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm).		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa/scale (attenzione/ servizio/pericolo valicabile). Assenza/Inadeguatezza del corrimano ai lati della scala. Assenza di segnaletica sonora di arrivo al piano interna alla cabina. Assenza di specchio interno alla cabina dell'ascensore.		3
			4
			3
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti. Assenza/carenza di segnaletica informativa. Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici). Sportello pubblico con altezza non adeguata. Presenza di serramento (1P) interno non adeguato causa peso eccessivo.		3
			3
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Per tutti i blocchi dei servizi igienici: I servizi igienici non sono attrezzati per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Presenza di infissi non adeguati causa verso di apertura. Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni. Assenza di sanitari, maniglioni ed accessori conformi in servizio igienico esistente.		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva). Assenza di spazio calmo interno alla struttura (piano primo). Assenza di apparecchiature di comunicazione con l'esterno del luogo sicuro. Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura. Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura.		1
			2
			2
			3

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Rifacimento del marciapiede in corrispondenza del parcheggio con abbassamento dello stesso. Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso completo. Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta. Rimuovere o collocare diversamente l'oggetto che costituisce intralcio al transito. Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele. Intercettazione del pubblico servizio con collocazione di segnaletica tattilo plantare sul percorso. Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione. Eliminazione disconnessioni puntuali in percorso a raso esistente tramite rifacimento. Realizzazione di allargamento marciapiede/ percorso.	Cod. IPM08 Cod. IAP01 Cod. IL04 Cod. ID04 Cod. IPM06 Cod. IPM02 Cod. IL01 Cod. IL03 Cod. ID03 Cod. IPM03 Cod. IPM07
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta. Inserimento di segnalazione tattilo plantare per indicazione di pericolo valicabile. Trattamento della pavimentazione al fine di ridurne la sdrucciolevolezza. Sostituzione di serramento esistente per peso eccessivo. Sostituzione del serramento vetrato con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm.	Cod. ISC01 Cod. ILI03 Cod. ID04 Cod. IL02 Cod. ISS01 Cod. ISE01 Cod. ISE02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Realizzazione di fascia a pavimento per segnalazione di inizio e fine di rampa scala. Inserimento corrimano su entrambi i lati della scala. Installazione di segnaletica sonora di arrivo al piano all'interno della cabina dell'ascensore. Installazione di specchio interno alla cabina dell'ascensore	Cod. ILI02 Cod. ICV09 Cod. ICV02 ---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici. Installazione/creazione di bancone reception con il piano ad altezza di cm 90 dal pavimento. Sostituzione di serramento interno esistente causa peso eccessivo.	Cod. ILI01 Cod. ICO01 Cod. ICO02 Cod. IAR02 Cod. ISE01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Attrezzare il servizio igienico per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Sostituzione di serramenti dei servizi igienici esistenti per errato senso di apertura. Installazione di allarme acustico visivo per servizi igienici. Il wc esistente, con dimensioni conformi, dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi (ed eventuale demolizione di tramezza interna).	--- Cod. ILI03 Cod. ISE01 Cod. ISO02 Cod. ISI04
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS). Realizzazione di spazio calmo all'interno dell'edificio al P1. Installazione di apparecchiatura di comunicazione con l'esterno dall'interno del luogo sicuro. Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo.	--- Cod. IS03 Cod. IS05 Cod. IS01 Cod. ICO01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	3	3	2	1
	4	4	4	3	4	2
	2	2	3	2	3	2
	3	3	4	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,83
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,83

OSSERVAZIONI FINALI

L'archivio e la relativa scala di accesso al 2° piano non sono stati analizzati in quanto accessibili solo dal personale e non dall'utenza esterna.
Si segnala che il lunedì il parcheggio viene occupato dal mercato del paese.

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


AMBULATORI/SALA CIVICA/PROTEZIONE CIVILE

Denominazione	Ambulatori/Sala Civica/Protezione Civile	Zona	Centro storico.
Via/Piazza	Via Umberto I° n.32/via Roma n.2	Codice identificativo	EP02
Funzione principale	Varie	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA.

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

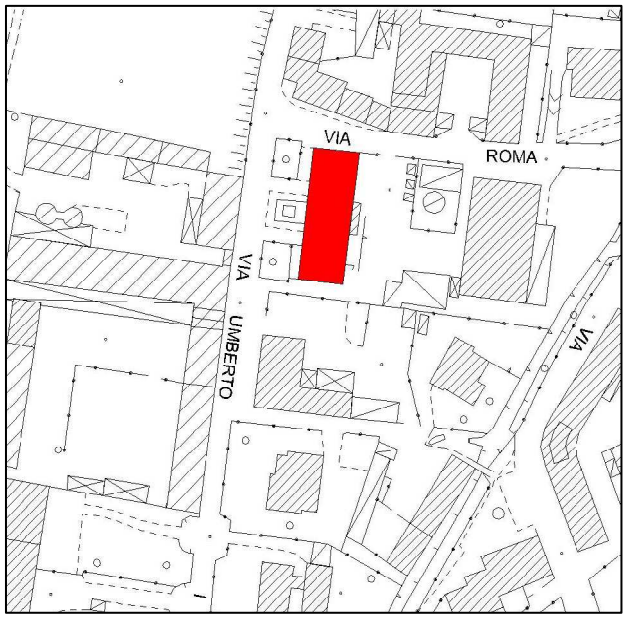

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza abbassamento marciapiede in corrispondenza del parcheggio riservato. Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile. Assenza di segnalazione tattile in prossimità di attraversamento pedonale esistente. Presenza di ostacolo/restringimento del percorso. Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva. Assenza di percorso a raso accessibile. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5 cm. Percorso a raso con sconnessioni, deformazioni della pavimentazione. Presenza di percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm).		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Carenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa/scale (attenzione/ servizio/pericolo valicabile). Assenza di collegamento verticale accessibile con sedia a ruote (sul retro). Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva. Presenza di serramento non adeguato causa peso eccessivo. Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm) (entrambi). Assenza/inadeguatezza di sistema di chiamata esterno.		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	_ _ _		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti. Assenza/carenza di segnaletica informativa. Presenza di pavimento sdrucciolevole. Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici).		3
			3
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	I servizi igienici non sono attrezzati per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Presenza di serramento di ingresso non adeguato causa dimensioni insufficienti. Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva). Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura. Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura.		2
			2
			2
			3

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Rifacimento del marciapiede in corrispondenza del parcheggio con abbassamento dello stesso. Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso completo. Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile. Rimuovere o collocare diversamente l'oggetto che costituisce intralcio al transito. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta. Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele. Intercettazione del pubblico servizio con collocazione di segnaletica tattilo plantare sul percorso. Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione. Eliminazione disconnessioni puntuali in percorso a raso esistente tramite rifacimento. Realizzazione di allargamento marciapiede/ percorso.	Cod. IPM08 Cod. IAP01 Cod. IL04 Cod. IPM06 Cod. ID04 Cod. IPM02 Cod. IL01 Cod. IL03 Cod. ID03 Cod. IPM03 Cod. IPM07
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Inserimento di segnalazione tattilo plantare costituita da fascia di larghezza 40 cm indicazione di pericolo valicabile. Installazione di servoscala su scale esistenti. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta (accesso secondario). Sostituzione di serramento esistente per peso eccessivo. Sostituzione del serramento vetrato con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm. Installazione di campanello/citofono/videocitofono esterno accessibile dalla sedia a ruote.	Cod. ISC01 Cod. ILI03 Cod. IL02 Cod. ICV04 Cod. ID04 Cod. ISE01 Cod. ISE02 Cod. IAR01
COLLEGAMENTI VERTICALI	– – –	
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Trattamento della pavimentazione al fine di ridurne la sdrucciolevolezza. Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici.	Cod. ILI01 Cod. ICO01 Cod. ISS01 Cod. ICO02
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Attrezzare il servizio igienico per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Sostituzione di serramento di servizio igienico accessibile per dimensioni insufficienti. Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate Installazione di allarme acustico visivo per servizi igienici.	--- Cod. ILI03 Cod. ISE01 Cod. ISI03 Cod. IS02
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS). Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo.	--- Cod. IS01 Cod. ICO01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	-	3	1	2
	4	4	-	3	4	2
	2	2	-	2	3	2
	3	3	-	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,70
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,70

OSSERVAZIONI FINALI

L'accesso principale dell'ambulatorio e della sala civica è da Via Umberto I n.32, mentre l'accesso principale della sede della Protezione Civile avviene da Via Roma n.2.
Si segnala che il lunedì il parcheggio viene occupato dal mercato del paese.

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


FARMACIA COMUNALE

Denominazione	Farmacia comunale	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Umberto I° n.30	Codice identificativo	EP03
Funzione principale	Farmacia	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA.

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

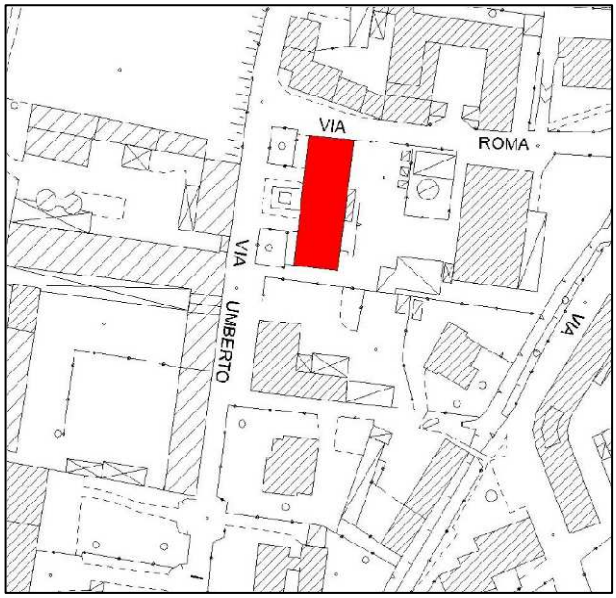

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza abbassamento marciapiede in corrispondenza del parcheggio riservato. Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica pedo-tattile. Assenza di segnalazione tattile in prossimità di attraversamento pedonale esistente. Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva. Presenza di ostacolo/restringimento del percorso. Assenza di percorso a raso accessibile. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino di altezza massima 5 cm. Percorso a raso con sconnessioni, deformazioni della pavimentazione. Presenza di percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm).		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva. Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampe scale. Presenza di gradini sdrucciolevoli.		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti. Assenza di tecnologie per l'ausilio a persone con deficit uditivo (induzione magnetica per apparecchi acustici).		4
			3
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni. Assenza di sanitari, maniglioni ed accessori conformi in servizio igienico esistente (con misure corrette in seguito ad abbattimento tramezzature interne).		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva). Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura.		4
			2
			2
			4

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Rifacimento del marciapiede in corrispondenza del parcheggio con abbassamento dello stesso. Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso completo. Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta. Rimuovere o collocare diversamente l'oggetto che costituisce intralcio al transito. Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele. Intercettazione del pubblico servizio con collocazione di segnaletica tattilo plantare sul percorso. Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione. Eliminazione disconnessioni puntuali in percorso a raso esistente tramite rifacimento. Realizzazione di allargamento marciapiede/ percorso.	Cod. IPM08 Cod. IAP01 Cod. IL04 Cod. ID04 Cod. IPM06 Cod. IPM02 Cod. IL01 Cod. IL03 Cod. ID03 Cod. IPM03 Cod. IPM07
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta. Inserimento di segnalazione tattilo plantare per indicazione di pericolo valicabile. Trattamento della pavimentazione al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.	Cod. ILI03 Cod. ID04 Cod. IL02 Cod. ISS01
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele. Installazione di sistema ad induzione magnetica per apparecchi acustici.	Cod. ILI01 Cod. ICO02
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Installazione di allarme acustico visivo per servizi igienici. Il wc esistente, con dimensioni conformi (da ottenere mediante abbattimento tramezzatura interna), dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi.	Cod. ILI03 Cod. ISO02 Cod. ISI04
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS). Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi.	--- Cod. IS01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	-	4	1	4
	4	4	-	3	4	2
	2	2	-	2	3	2
	3	4	-	4	4	4

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,00
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,00

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che il lunedì il parcheggio viene occupato dal mercato del paese.

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


STUDIO DENTISTICO

Denominazione	Studio dentistico	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Vittorio Veneto n.2	Codice identificativo	EP04
Funzione principale	Studio dentistico	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

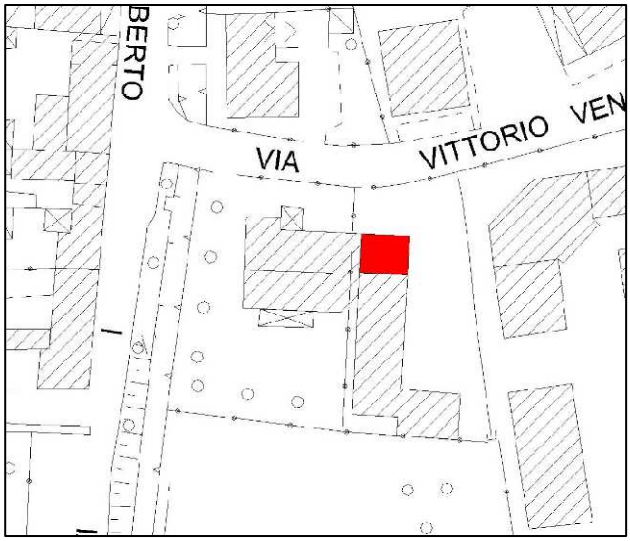

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti.		4
			4
			2
			4
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Presenza di porzione di percorso/marciapiede con pendenza eccessiva.		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti. Assenza/carenza di segnaletica informativa.		4
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici personale: Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Assenza/ inadeguatezza di maniglioni nei servizi igienici. Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89.		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva). Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura. Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura.		4
			2
			2
			3

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede/percorso. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele.	Cod. IL03 Cod. IL01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta.	Cod. ISC01 Cod. ILI03 Cod. ID04
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento.	Cod. ILI01 Cod. ICO01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici personale: Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Installazione/sostituzione di maniglione/i di sostegno, fisso o ribaltabile. Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate	Cod. ILI03 Cod. ISI02 Cod. ISI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS). Integrazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo.	--- Cod. IS01 Cod. ICO01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	3	-	4	2	4
	4	4	-	4	4	2
	2	2	-	2	3	2
	4	3	-	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,15
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,15

OSSERVAZIONI FINALI

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


SCUOLA DELL'INFANZIA

Denominazione	Scuola dell'infanzia Emma Ceserani Cambiè	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Vittorio Veneto n.2	Codice identificativo	ES1
Funzione principale	Scuola dell'infanzia	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

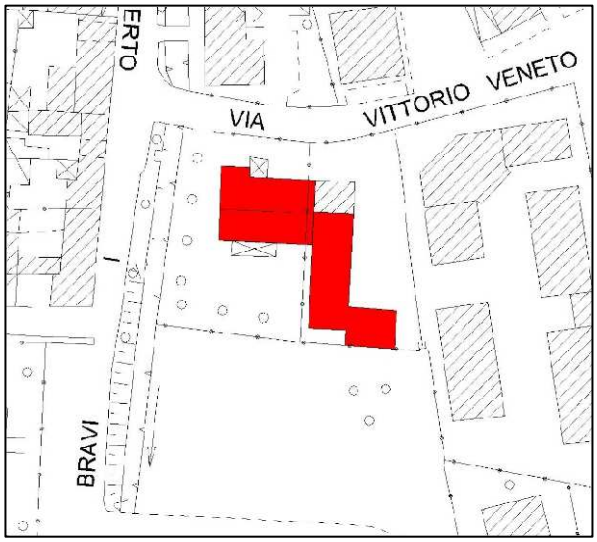

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti.		4
			4
			2
			4
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradini. Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale. Assenza/Inadeguatezza del corrimano ai lati della scala. Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm). Presenza di porzione di percorso/marciapiede con pendenza eccessiva (rampa accesso secondario).		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Secondo piano presente ma non utilizzato e non ristrutturato.		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti. Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. Presenza su percorso pedonale esterno (nel giardino sul retro) di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm). Assenza/carenza di segnaletica informativa.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89. I servizi igienici non sono attrezzati per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.).		3
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva). Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura. Assenza di segnaletica informativa di esodo dalla struttura.		3
			2
			2
			3

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede/percorso. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele.	Cod. IL03 Cod. IL01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Raccordo del percorso attraverso la installazione di una rampa amovibile/Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Inserimento di segnalazione tattilo plantare costituita da fascia di larghezza 40 cm indicazione di pericolo valicabile. Inserimento/sostituzione corrimano su entrambi i lati della scala. Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta.	Cod. ISC01 Cod. ILI03 Cod. ID05/ID06 Cod. IL02 Cod. ICV09 Cod. ISE02 Cod. ID04
COLLEGAMENTI VERTICALI	Secondo piano presente ma non utilizzato e non ristrutturato.	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele. Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione. Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Sostituzione del serramento vetrato esistente con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento.	Cod. ILI01 Cod. ID03 Cod. ID06 Cod. ISE02 Cod. ICO01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici personale: Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate	Cod. ILI03 Cod. ISI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS). Integrazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo.	--- Cod. IS01 Cod. ICO01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	2	-	2	3	3
	4	4	-	4	4	2
	2	2	-	2	3	2
	3	3	-	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,95
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,95

OSSERVAZIONI FINALI

Il 2° piano non è stato analizzato in quanto accessibile solo dal personale e non dall'utenza esterna e non utilizzato quale scuola dell'infanzia.

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

SCUOLA PRIMARIA

Denominazione	Scuola primaria S. Pertini	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Roma n.4	Codice identificativo	ES02
Funzione principale	Scuola primaria	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza abbassamento marciapiede in corrispondenza del parcheggio riservato. Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile. Assenza di segnalazione tattile in prossimità di attraversamento pedonale esistente. Presenza di percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm). Presenza di ostacolo/restringimento del percorso. Assenza di percorso a raso accessibile. Presenza disconnessione in corrispondenza di pozzetto o chiusino. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi. Carenza di segnaletica informativa esterna.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Carenza di segnaletica informativa esterna. Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva. Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampe scale. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Presenza di serramento vetrato non conforme (profilo inferiore < 40 cm).		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per non vedenti per interni di segnalazione presenza rampa/scala. Assenza/Inadeguatezza del corrimano ai lati della scala. Assenza di segnaletica interna alla cabina. Assenza di specchio interno alla cabina dell'ascensore.		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm). Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti. Assenza/carenza di segnaletica informativa. Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. Presenza di serramento (locale mensa) non adeguato.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Valido per tutti i servizi igienici: Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Servizio igienico locale mensa: Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm. Presenza di serramento non adeguato. Assenza di sanitari, maniglioni ed accessori conformi in servizio igienico esistente. Servizio igienico piano terra locale ricreazione e palestra e piano primo alunni: Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89. Servizio igienico piano primo insegnanti: Assenza di sanitari, maniglioni ed accessori conformi in servizio igienico esistente.		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva). Assenza di spazio calmo interno alla struttura. Assenza di spazio calmo su di scala antincendio esterna.		1
			4
			2
			4

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Rifacimento del marciapiede in corrispondenza del parcheggio con abbassamento dello stesso. Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso completo. Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile. Realizzazione di allargamento marciapiede/ percorso. Rimuovere o collocare diversamente l'oggetto che costituisce intralcio al transito. Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Adeguamento percorso tramite riposizionamento del chiusino. Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele. Intercettazione del pubblico servizio con collocazione di segnaletica tattilo plantare sul percorso. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento.	Cod. IPM08 Cod. IAP01 Cod. IL04 Cod. IPM07 Cod. IPM06 Cod. IPM02 Cod. IPM04 Cod. ID03 Cod. IL01 Cod. IL03 Cod. ISC01
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta. Inserimento di segnalazione tattilo plantare per indicazione di pericolo valicabile. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Sostituzione del serramento vetrato con un altro provvisto di parte cieca fino all'altezza di 40 cm.	Cod. ISC01 Cod. ID04 Cod. IL02 Cod. ILI03 Cod. ISE02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Realizzazione di fascia a pavimento per segnalazione di inizio e fine di rampa scala. Inserimento corrimano su entrambi i lati della scala. Installazione di bottoniera/targhe anche in Braille e loro abbassamento. Installazione di specchio interno alla cabina dell'ascensore	Cod. ILI02 Cod. ICV09 Cod. ICV03 ---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di allargamento marciapiede/ percorso. Demolizione della rampa esistente e ricostruzione della stessa con pendenza corretta Inserimento di segnalazione tattile con fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione. Sostituzione di serramento esistente (locale mensa).	Cod. IPM07 Cod. ID04 Cod. ILI01 Cod. ICO01 Cod. ID03 Cod. ISE01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Valido per tutti i servizi igienici/spogliatoi: Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Servizio igienico locale mensa: Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione. Sostituzione di serramento esistente. Il wc esistente, con dimensioni conformi, dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Servizio igienico piano terra locale ricreazione e palestra/ Servizi igienici piano primo alunni: Posizionamento/ riposizionamento degli accessori per bagno. Servizio igienico piano primo insegnanti: Il wc esistente dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, ecc.	Cod. ILI03 Cod. ID03 Cod. ISE01 Cod. ISI04 Cod. ISI03 Cod. ISI04
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS). Realizzazione di spazio calmo ricavato all'interno degli ambienti. Realizzazione di struttura con funzione di spazio calmo, a integrazione della scala antincendio.	--- Cod. IS03 Cod. IS04

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	3	3	2	2	1
	4	4	4	4	4	4
	2	2	2	2	3	2
	3	3	4	3	4	4

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,95
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,95

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che il lunedì il parcheggio viene occupato dal mercato del paese.

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

PARCO DELLE QUERCE

Denominazione	Parco delle querce	Zona	Centro
Via/Piazza	Via Don Luigi Bravi	Codice identificativo	AV01
Funzione principale	Parco pubblico	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale. Assenza di segnalazione tattile in prossimità di attraversamento pedonale esistente. Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente. Assenza di strisce zebrate. Carenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Carenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile per raggiungimento panchine Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente Assenza di fontana accessibile Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di segnaletica informativa esterna Presenza di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm Mancanza/carenza di accessori per bagno accessibile ai sensi del D.M. 236/89 Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dei blocchi bagni		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura. Assenza di segnaletica informativa (presenza interruttore apertura cancello pedonale automatico).		4
			2
			2
			4

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89. Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile. Adeguamento della pavimentazione dissestata o inadeguata tramite rifacimento. Esecuzione di nuove zebrature atte a segnalare attraversamento pedonale. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele. Intercettazione del pubblico servizio con collocazione di segnaletica tattilo plantare sul percorso.	Cod. ISR04 Cod. IL04 Cod. IPM01 Cod. IAP02 Cod. ISC01 Cod. IL01 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Eliminazione del dislivello attraverso la realizzazione di un raccordo della pavimentazione.	Cod. ISC01 Cod. ILI03 Cod. ID03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89, per raggiungimento panchine Ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo a seduta esistente. Sostituzione/installazione di fontana con modello di tipo accessibile. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele.	Cod. IPM02 Cod. ISR02 Cod. ISR03 Cod. IL01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Raccordo del percorso attraverso la installazione di una rampa amovibile. Posizionamento/ riposizionamento degli accessori ad altezze adeguate Installazione di allarme acustico visivo per servizi igienici	Cod. ISC01 Cod. ID05 Cod. ISI03 Cod. IS02
SICUREZZA	Installazione dell'impianto di allarme presente con installazione di elementi sonori e luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento (presenza di interruttore per apertura automatica cancello pedonale).	Cod. IS01 Cod. ISC01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	-	2	1	4
	4	4	-	4	4	2
	2	2	-	2	3	2
	3	3	-	4	4	4

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,00
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,00

OSSERVAZIONI FINALI

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


PARCO DEI FRASSINI

Denominazione	Parco dei Frassini	Zona	Periferia
Via/Piazza	Via Mons. Gatti	Codice identificativo	AV02
Funzione principale	Parco pubblico	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

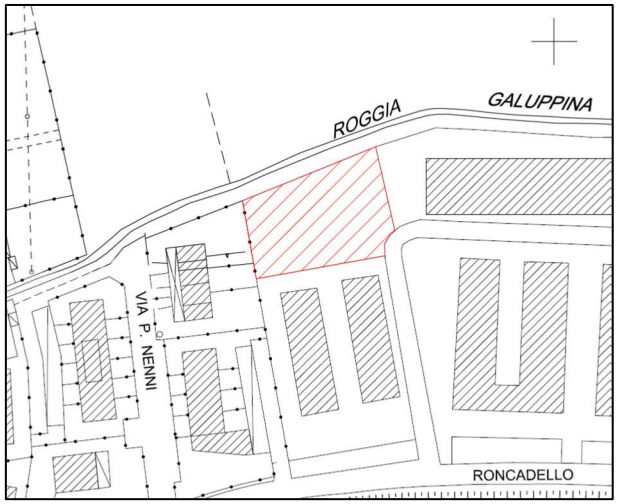

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnalazione tattile in prossimità di attraversamento pedonale esistente. Carenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Carenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto.		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorso/pavimentazione a raso accessibile Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente. Assenza di fontana accessibile. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per interni come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto.		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	Assenza di impianto di allarme acustico/visivo all'interno dell'intera struttura. Assenza di segnaletica informativa (presenza interruttore apertura cancello pedonale automatico).		4
			2
			2
			4

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Adeguamento di attraversamento pedonale tramite nuova realizzazione di segnaletica tattile. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Intercettazione del pubblico servizio con collocazione di segnaletica tattilo plantare sul percorso.	Cod. IL04 Cod. ISC01 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente.	Cod. ISC01 Cod. ILI03
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Nuova realizzazione di percorso a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Ristrutturazione od ampliamento della pavimentazione di corredo a seduta esistente. Sostituzione/installazione di fontana con modello di tipo accessibile. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele.	Cod. IPM02 Cod. ISR02 Cod. ISR03 Cod. IL01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente.	Cod. ISI01 Cod. ILI03
SICUREZZA	Installazione dell'impianto di allarme presente con installazione di elementi sonori e luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento (presenza di interruttore per apertura automatica cancello pedonale).	Cod. IS01 Cod. ISC01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	4	-	2	1	4
	4	4	-	4	1	2
	2	2	-	2	1	2
	3	3	-	4	1	4

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,70
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,70

OSSERVAZIONI FINALI

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


PIAZZOLA ECOLOGICA

Denominazione	Piazzola ecologica	Zona	Centrale
Via/Piazza	Via Don Luigi Bravi	Codice identificativo	AV3
Funzione principale	Piazzola ecologica	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

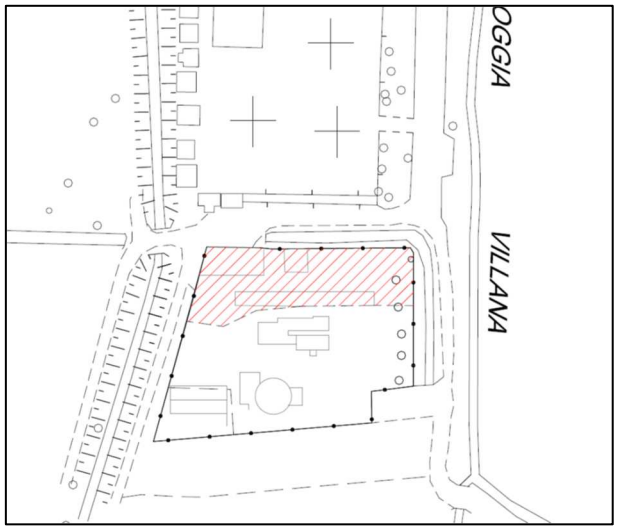

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale. Assenza di pavimentazione a raso accessibile. Assenza di segnaletica informativa e di orientamento. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.		2
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa esterna. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Assenza di pavimentazione a raso accessibile		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di pavimentazione a raso accessibile Assenza/carenza di segnaletica informativa. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile. Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva). Assenza di impianto di allarme acustico/visivo Assenza di segnaletica informativa di esodo		3
			3
			2
			3

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89. Nuova realizzazione di pavimentazione a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele. Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede/percorso.	Cod. ISR04 Cod. IPM02 Cod. ISC01 Cod. IL01 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Nuova realizzazione di pavimentazione a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89.	Cod. ISC01 Cod. ILI03 Cod. IPM02
COLLEGAMENTI VERTICALI	---	---
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Nuova realizzazione di pavimentazione a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele.	Cod. IPM02 Cod. ISC01 Cod. ILI03 Cod. IL01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente.	Cod. ISI01 Cod. ILI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS). Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo.	--- Cod. IS01 Cod. ISC01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	-	2	1	3
	4	4	-	4	4	3
	2	2	-	2	3	2
	2	3	-	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,75
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,75

OSSERVAZIONI FINALI

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			


CIMITERO

Denominazione	Cimitero	Zona	Centrale
Via/Piazza	Via Don Luigi Bravi	Codice identificativo	C1
Funzione principale	Piazzola ecologica	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BB.AA.

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

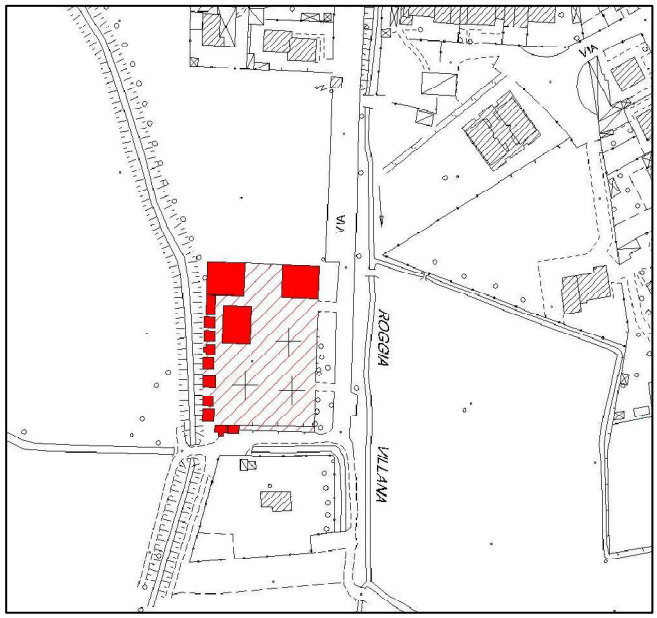

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale. Assenza di pavimentazione a raso accessibile dello stallo. Assenza di segnaletica informativa e di orientamento. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti. Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.		2
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti.		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	---		-
			-
			-
			-
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di pendenza trasversale eccessiva. Assenza di pavimentazione a raso accessibile. Presenza, per accesso a cappella cimitero, di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm. Presenza di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/100 cm, per accesso a area rialzata. Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine scale per accesso a area rialzata. (attenzione/ servizio/pericolo valicabile). Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto. Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di segnaletica informativa (mappa tattile) e di orientamento su supporto.		4
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato sulla gestione dell'emergenza in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva). Assenza di impianto di allarme acustico/visivo Assenza di segnaletica informativa di esodo		4
			3
			2
			3

IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale a identificazione dello stallo riservato ai sensi del D.M. 236/89 Realizzazione di pavimentazione a raso dello stallo con caratteristiche conformi al D.M. 236/89. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele. Intercettazione del pubblico servizio attraverso la collocazione di adeguata segnaletica tattilo plantare sul marciapiede/percorso.	Cod. ISR04 Cod. IPM02 Cod. ISC01 Cod. IL01 Cod. IL03
ACCESSO EDIFICIO/AREA	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele.	Cod. ILI03 Cod. IL01
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Demolizione e rifacimento di parte della pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%. Nuova realizzazione di pavimentazione a raso con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 Raccordo dell'ingresso alla cappella del cimitero, attraverso la installazione di una rampa amovibile. Realizzazione di nuova rampa in cls con caratteristiche conformi al D.M. 236/89 per accesso a area rialzata. Inserimento di segnalazione tattilo plantare costituita da fascia di larghezza 40 cm indicazione di pericolo valicabile, per accesso a area rialzata. Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente. Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia trattata a righe parallele.	Cod. IPM12 Cod. IPM02 Cod. ID05 Cod. ID06 Cod. IL02 Cod. ILI03 Cod. IL01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Installazione di mappa tattile quale rappresentazione della planimetria di un ambiente.	Cod. ILI03
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sulla gestione delle procedure di emergenza ed evacuazione in presenza di persone con esigenze specifiche (disabilità motoria, sensoriale e cognitiva e sulla LIS). Installazione dell'impianto di allarme acustico presente con installazione di elementi luminosi. Inserimento di segnaletica informativa e di orientamento delle vie di esodo.	--- Cod. IS01 Cod. ISC01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	4	-	2	4	4
	4	4	-	4	4	3
	2	2	-	2	3	2
	2	4	-	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,10
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,10

OSSERVAZIONI FINALI

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO/AREA			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

PERCORSO 1

Denominazione Percorso	n.1	Zona	Centro
Via/Piazza	Via Umberto I	Codice identificativo	P1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE con indicazione di origine e destinazione percorso



INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ED INTERVENTI URBANI	PX.XX PUNTALE	PX.XX LINEARE	PX.XX DI UN'AREA



RILIEVO CRITICITÀ

COD.	CRITICITÀ	FOTO	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO	CODICE INTERVENTO
P1.01	Presenza di porzione di percorso con pendenza eccessiva.			2 4 2 4	Cod. ID04
P1.02	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.			2 4 2 4	Cod. ID03
P1.03	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale.			1 4 2 4	Cod. ID01
P1.04	Presenza di marciapiede/ percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm).			1 4 3 4	Cod. IPM07
P1.05	Presenza disconnessione in corrispondenza di pozzetto o chiusino.			3 4 2 4	Cod. IPM04
P1.06	Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile.			2 3 2 3	Cod. IAP01

P1.07	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.		   	4 4 2 4	Cod. IL03
P1.08	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale.		   	3 4 2 4	Cod. ISR04
P1.09	Assenza di segnaletica orientativa.		   	3 3 3 2	Cod. ISC01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	
	1
	4
	2
	2

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Percorso di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (votazione media livello di accessibilità)	1-4	2,25
Percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,25


PERCORSO 2

Denominazione Percorso	n.2	Zona	Periferia
Via/Piazza	Via Don Luigi Bravi	Codice identificativo	P2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE con indicazione di origine e destinazione percorso



INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ED INTERVENTI URBANI	PX.XX PUNTALE	PX.XX LINEARE	PX.XX DI UN'AREA

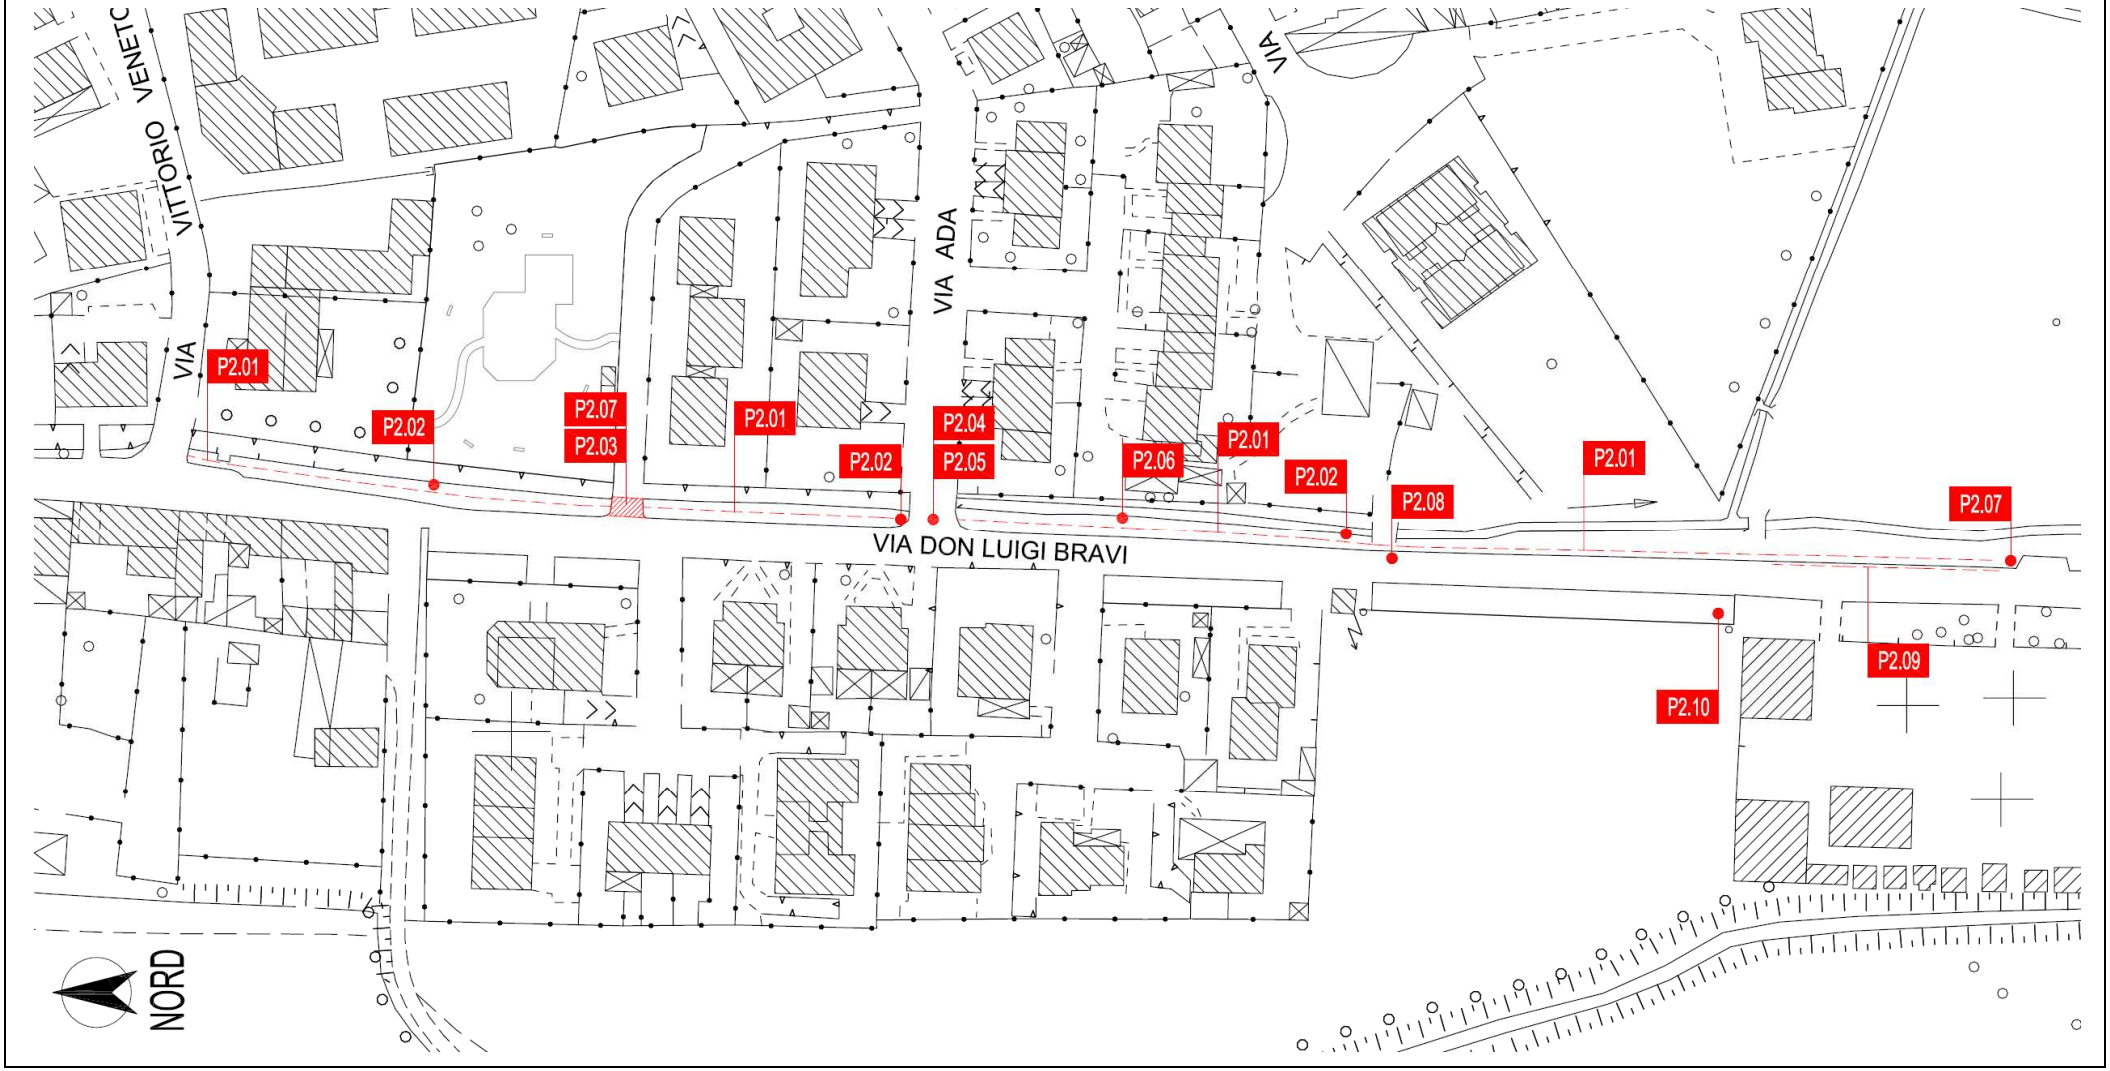

RILIEVO CRITICITÀ

COD.	CRITICITÀ	FOTO	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO	CODICE INTERVENTO
P2.01	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti			4 4 2 4	Cod. IL01
P2.02	Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione.			3 4 2 4	Cod. IPM03
P2.03	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente.			3 4 2 4	Cod. IPM01
P2.04	Presenza di pendenza trasversale eccessiva.			3 4 2 4	Cod. IPM12
P2.05	Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile.			2 3 2 3	Cod. IAP01
P2.06	Assenza di spazio per la sosta di persona su sedia a ruote o adeguamento dimensionale dello stallo a corredo di seduta preesistente			2 4 4 4	Cod. ISR02

P2.07	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.		   	4 4 2 4	Cod. IL03
P2.08	Assenza di segnaletica orientativa.		   	3 3 3 2	Cod. ISC01
P2.09	Assenza di protezione del percorso pedonale.		   	3 4 2 3	Cod. IPM05
P2.10	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale.		   	3 4 2 4	Cod. ISR04
P2.11	Assenza di pavimentazione a raso accessibile.		   	2 4 3 4	Cod. IPM02

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	
	2
	4
	2
	2

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Percorso di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (votazione media livello di accessibilità)	1-4	2,50
Percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,50


PERCORSO 3

Denominazione Percorso	n.3	Zona	Centrale
Via/Piazza	Via Pagani, Via della Chiesa, Via Vittorio Veneto	Codice identificativo	P2

INQUADRAMENTO TERRITORIALE con indicazione di origine e destinazione percorso



INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ED INTERVENTI URBANI	PX.XX PUNTALE	PX.XX LINEARE	PX.XX DI UN'AREA

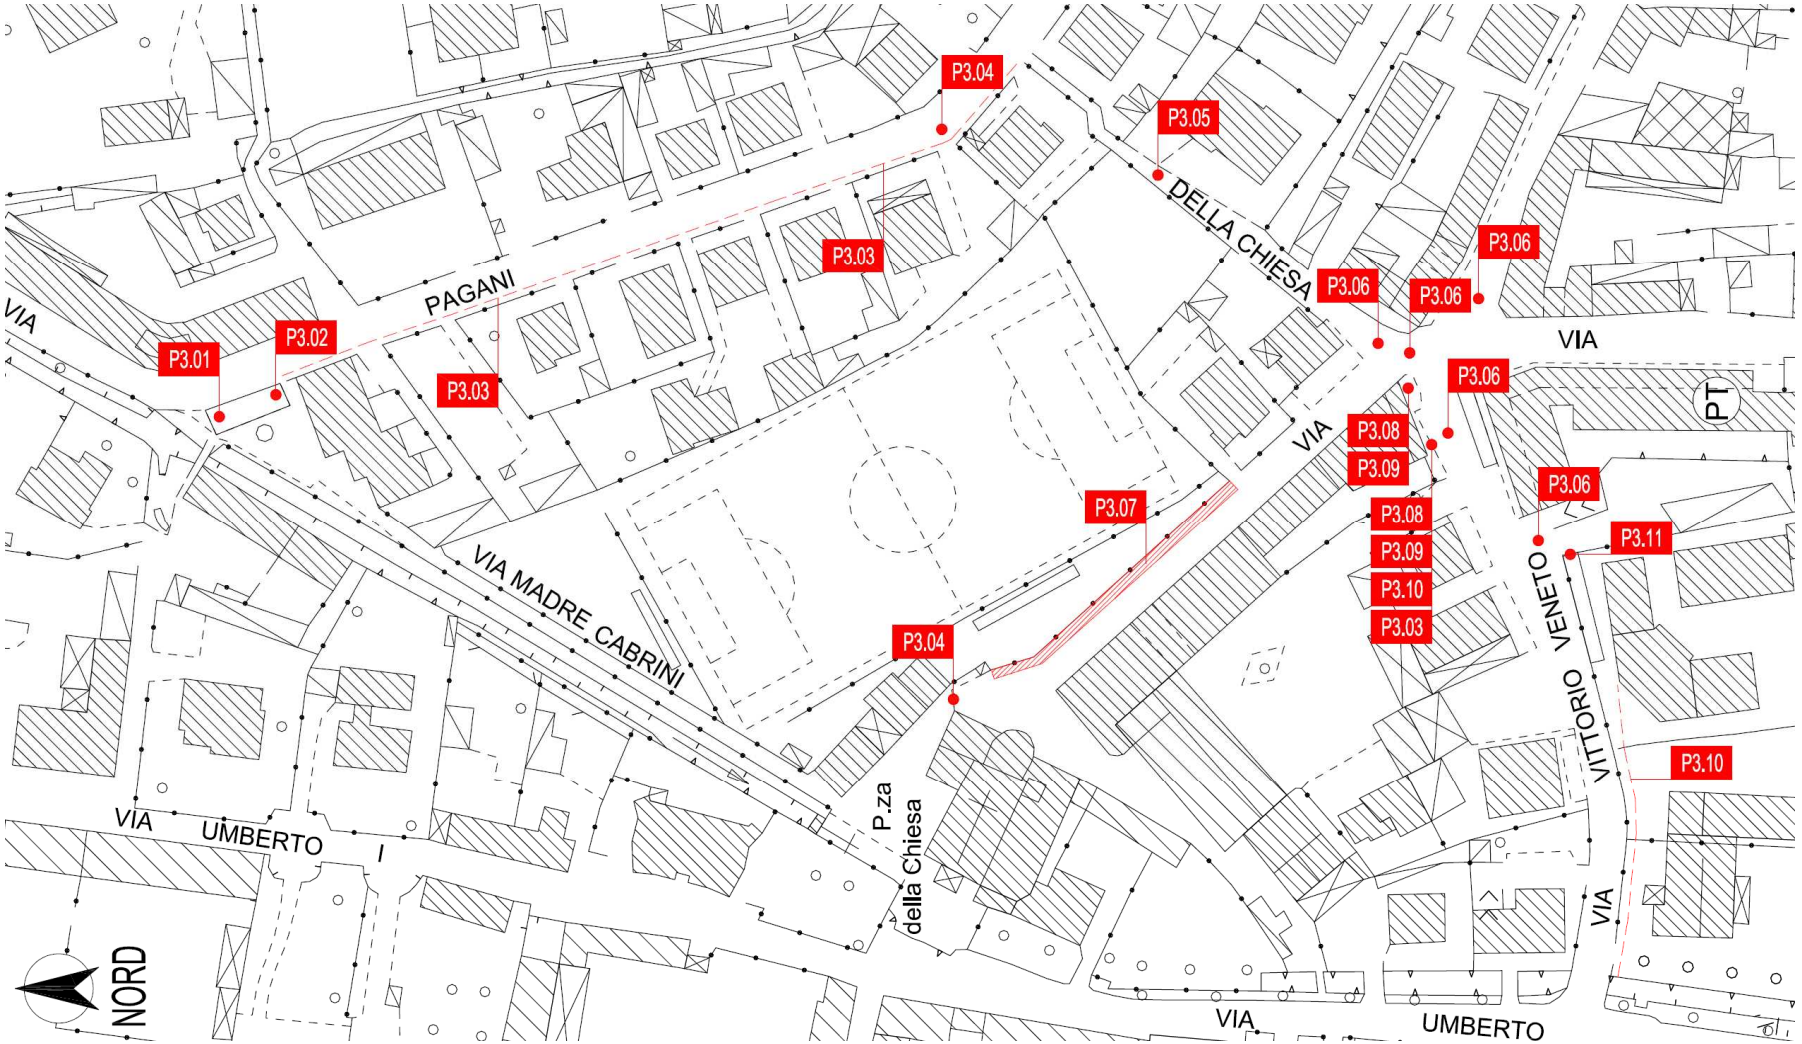

RILIEVO CRITICITÀ

COD.	CRITICITÀ	FOTO	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO	CODICE INTERVENTO
P3.01	Assenza di segnaletica orientativa.			3	Cod. ISC01
				3	
				3	
				2	
P3.02	Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale e verticale.			3	Cod. ISR04
				4	
				2	
				4	
P3.03	Assenza di protezione del percorso pedonale.			3	Cod. IPM05
				4	
				2	
				3	
P3.04	Presenza di ostacolo/restringimento del percorso.			2	Cod. IPM06
				4	
				2	
				4	
P3.05	Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione.			3	Cod. IPM03
				4	
				2	
				4	
P3.06	Assenza di segnalazione tattile per non vedenti in prossimità di attraversamento pedonale posto in senso ortogonale al senso di marcia.			4	Cod. IL04
				4	
				2	
				4	

P3.07	Presenza di sconnessioni e deformazioni diffuse di porzioni della pavimentazione esistente.		   	3 4 2 4	Cod. IPM01
P3.08	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.		   	3 4 2 4	Cod. ID03
P3.09	Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi.		   	4 4 2 4	Cod. IL03
P3.10	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti.		   	4 4 2 4	Cod. IL01
P3.11	Presenza di porzione di percorso/marciapiede con pendenza eccessiva.		   	2 4 2 4	Cod. ID04

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	
	2
	4
	2
	2

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Percorso di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (votazione media livello di accessibilità)	1-4	2,50
Percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,50

PERCORSO 4

Denominazione Percorso	n.4	Zona	Centrale
Via/Piazza	Via Roma, Via Pagani, Via Madre Cabrini	Codice identificativo	P4

INQUADRAMENTO TERRITORIALE con indicazione di origine e destinazione percorso



INDIVIDUAZIONE CRITICITA' ED INTERVENTI URBANI	PX.XX PUNTALE	PX.XX LINEARE	PX.XX DI UN'AREA



RILIEVO CRITICITÀ

COD.	CRITICITÀ	FOTO	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO	CODICE INTERVENTO
P4.01	Assenza di segnaletica orientativa.			3	Cod. ISC01
				3	
				3	
				2	
P4.02	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza complessiva 2,5/30 cm in corrispondenza di un attraversamento pedonale.			1	Cod. ID01
				4	
				2	
				4	
P4.03	Assenza di attraversamento pedonale a raso compreso di segnaletica podo-tattile.			2	Cod. IAP01
				3	
				2	
				3	
P4.04	Assenza di percorso a raso accessibile.			1	Cod. IPM02
				4	
				2	
				4	
P4.05	Presenza su percorso pedonale di dislivello causato da gradino/i di altezza massima 5 cm.			2	Cod. ID03
				4	
				2	
				4	
P4.06	Presenza di marciapiede/ percorso con dimensioni non accessibili (< 90 cm).			1	Cod. IPM07
				4	
				2	
				4	

P4.07	Percorso a raso con sconnessioni puntuali, buche, mancata finitura, deformazioni della pavimentazione.			3 4 2 4	Cod. IPM03
P4.08	Presenza disconnessione in corrispondenza di pozzetto o chiusino.			3 4 2 4	Cod. IPM04
P4.09	Presenza di ostacolo/restringimento del percorso.			2 4 2 4	Cod. IPM06
P4.10	Assenza di protezione del percorso pedonale.			3 4 2 3	Cod. IPM05
P4.11	Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti			4 4 2 4	Cod. IL01

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	
	1
	4
	2
	2

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Percorso di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (votazione media livello di accessibilità)	1-4	2,25
Percorso soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,25